<u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROYECTO FINAL INTEGRADOR ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

<u>Cátedra – Dirección:</u> Prof. Titular: Ing. Florencia Castagnaro.

Prof. Designado: Gabriel Hernán Bergamasco

Alumna: Guerra Argañaraz Antonella Abigail.

Fecha de presentación: 10/4/23



1. INDICE

2.		RE	SUMEN DEL PROYECTO	.7
3.		INT	FRODUCCION	.9
4.		ОВ	JETIVOS DEL PROYECTO1	4
4.1		ОВ	JETIVO GENERAL	14
4.2		ОВ	JETIVOS ESPECIFICOS	14
5.		ELI	ECCION DEL PUESTO DE TRABAJO1	4
6.		AN	ALISIS DE CADA ELEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO1	15
7.		IDE	ENTIFICACION DE LOS RIESGOS1	16
8.		EV	ALUACION DE LOS RIESGOS1	16
8.1		ELI	ECCIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN A UTILIZAR	17
	8.1.1		Las consecuencias las podemos clasificar en:	17
	8.1.2		La probabilidad de que ocurra el daño se clasifica en:	18
8.2		VA	LORACIÓN DE RIESGOS	19
	8.2.1		Para cada riesgo identificado se deben realizar las siguientes controles/ accio 20	nes:
	8.2.2		Tipos de control:	20
8.3		MA	TRIZ DE RIESGOS	21
8.4		AN	ALISIS ERGONOMICO.	39
8.5		AN	ALISIS DE COSTOS	51
8.6		СО	NCLUSIONES.	51
9.		ET	APA II:5	53
10.		СО	NDICIONES A ANALIZAR:5	53
10.1	1	ILU	IMINACION:	53
10.2	2	RU	IDO:	54



FACULTAD DE INGENIERÍA

10.	3 F	PROTECCION CONTRA INCENDIOS:	54
	10.3.1	CLASES DE FUEGO	55
	10.3.2	METODOS DE EXTINCION DEL FUEGO.	56
	10.3.3	TIPOS DE EXTINTORES DE FUEGO.	56
10.	4 F	RADIACIONES:	57
11.	I	DENTIFICACION DE LOS RIESGOS:66	6
12.	E	EVALUACION DE LOS RIESGOS67	7
12.	1 N	MEDICION DE RUIDO.	67
	12.1.1	CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO	68
	12.1.2	CROQUIS- TALLER DE SOLDADURA	71
	12.1.3	PROTOCOLO DE MEDICION DE RUIDO – RES 85/12 SRT	72
	12.1.4	VALORES LIMITES PARA EL RUIDO.	75
	12.1.5	CONTROLES EN EL TRABAJO CON EXPOCISION AL RUIDO.	76
12.	2 N	MEDICION DE ILUMINACION	77
	12.2.1	CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO	78
	12.2.2	CROQUIS DEL TALLER DE SOLDADURA- DISTRIBUCION DE LUMINARIAS	. 81
	12.2.3	CROQUIS DE PUNTOS DE MEDICION EN EL TALLER DE SOLDADURA	82
	12.2.4	VALORES LIMITES SEGÚN TABLA 2 DEL ANEXO IV	84
	12.2.5	PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION – RES. 84/12 SRT	85
	12.2.6	CONTROLES PARA MANTENER UNA OPTIMA ILUMINACION EN EL LUGAF	3
	DE TR	ABAJO	88
12.	3 F	PROTECCION CONTRA INCENDIOS.	90
12.	4 E	ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO – TALLER DE SOLDADURA	91
	12.4.1	DATOS DE LA EMPRESA:	91
	12.4.2	CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INVOLUCRADOS	92
	12.4.3	RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS MATERIALES.	<u>.</u> . 92



RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 12.4.4 CONSTRUCTIVOS VENTILADOS NATURALMENTE.......93 12.4.5 DETERMINACION DE POTENCIAL EXTINTOR.......93 IDENTIFICACION DE LOS SECTORES Y SUPERFICIES.......94 12.4.6 12.4.7 12.4.8 Condiciones de extinción: 95 1249 12.4.10 DETERMINACION DE LA CARGA DE FUEGO.......95 CLASIFICACIÓN DE CARGA DE FUEGO.96 12.4.11 13. 14. PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 14.1 14.1.1 RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR, EMPLEADOS Y SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.......103 Estructura Organizacional......105 14.2 CAPACITACION EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD......116 14.3 PLAN DE CAPACITACION.......117 14.3.1

Frecuencia de las inspecciones: 120

14.3.2

14.4.1

14.4.2

14.4



FACULTAD DE INGENIERÍA

	14.4.	3 UTILIZACION DE GUIAS DE INSPECCION	121
	14.4.	4 CHECK LIST PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	122
	14.4.	5 CHECK LIST DE LUCES DE EMERGENCIA	123
	14.4.	6 CHECK LIST DE VEHICULOS	124
	14.4.	7 CHECK LIST DE EXTINTORES	125
14.	5	INVESTIGACION DE SINIESTROS LABORALES	126
	14.5.	1 Recoleccion de datos	126
	14.5.	2 Construccion del árbol	128
	14.5.	3 Medidas correctivas	129
14.6	6	ESTADISTICA DE SINIESTROS LABORALES.	129
	14.6.	1 Cuadro de análisis de siniestralidad	131
14.7	7	ELABORACION DE NORMAS DE SEGURIDAD	132
	14.7.	1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO	132
	14.7.	PRODECIMIENTO GENERAL – ORDEN Y LIMPIEZA	137
	>	REGLAS SENCILLAS PARA SEGUIR	138
	14.7.	PROCEDIMIENTO – USO DE HERRAMIENTAS CON MOTOR A EXPLOSIO 139	N.
	14.7.	4 POLITICA ABUSO DE ALCOHOL	140
14.8	3	PREVENCION DE SINIESTROS EN LA VIA PUBLICA	141
	14.8.	1 SITUACION ACTUAL DEL LUGAR:	142
	14.8.	RECOMENDACIONES PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA VIA PUBLICA	142
	14.8.	3 ACTUACION EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE	144
	14.8.	4 COMPANIA ASEGURADORA (ART)	146
14.9	9	PLAN DE EMERGENCIAS	147
	14.9.	1 PLAN DE EVACUACION- TALLER DE SOLDADURA	147
<u>15.</u>		CONCLUSIONES16	62



FACULTAD DE INGENIERÍA

16.	APENDICE	163
17.	CONCLUSION FINAL	165
18.	AGRADECIMIENTOS	166
19.	BIBLIOGRAFIA	167

2. RESUMEN DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: "ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL".

OBJETIVO GENERAL

□ Crear un programa integral de prevención de riesgos aplicable a la Empresa GEOCOR
 S.R.L. en el ámbito laboral y particularmente para la Soldadura.

DESCRIPCION Y ETAPAS DEL PROYECTO:

Teniendo conocimiento de que se realizan tareas de metalmecánica en la empresa GEOCOR SRL, se optó por elegir como caso de estudio al puesto de trabajo de soldadura en Base Operativa, teniendo en cuenta que éste, expone a los trabajadores a una gran variedad de riesgos críticos relacionados a la tarea.

Considere muy necesario analizar este puesto de trabajo, teniendo en cuenta que diariamente se realizar tareas de soldadura en la Compañía por personal muy experimentado y también por operarios que están incursionando en el rubro.

ETAPA I

En primer lugar, se identificarán los riesgos presentes en el puesto de trabajo, para luego poder analizarlos según la criticidad, que se determinará a partir del método de evaluación adoptado. En este caso se hará una inspección visual en la cual se analizará la modalidad en la cual los operarios realizan su trabajo y se recolectará la información necesaria.

Luego, se evaluarán los riesgos que se observen mediante la aplicación de una matriz de riesgos. Por último, se determinarán las medidas correctivas o soluciones técnicas necesarias para esta actividad, teniendo presente si las mismas son de ingeniería,



administrativas o meramente de seguridad. Por su parte también se analizará si dichas medidas son de aplicación inmediata o a largo plazo.

ETAPA II

En segundo lugar, se analizarán las condiciones generales de trabajo, considerando los siguientes factores: ILUMINACION, RUIDO, PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y RADIACIONES. En este caso, se realizarán estudios mediante la aplicación de protocolos de medición, aplicación de un plan de evacuación para casos de emergencia y métodos de protección contra incendios.

ETAPA III

Por último, se elaborará un programa integral de prevención de riesgos laborales teniendo en cuenta la organización de la empresa en materia de HYS, los procedimientos de trabajo, la elaboración de normas de seguridad, la confección de un plan de capacitación en materia de riesgos de trabajo, la propuesta de una metodología de investigación de accidentes que se podría aplicar, estadísticas de siniestralidad, etc.

Finalizado el desarrollo de las tres etapas mencionadas, se realizara la conclusion final especificando si se logro los objetivos propuestos y determinando, desde nuestro punto de vista profesional las mejores medidas correctivas y/o soluciones para las observaciones detectadas.



3. INTRODUCCION

El presente trabajo establece los criterios a considerar para la confección de un "Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales en Tareas de Soldadura en Base Operativa GEOCOR SRL".

A continuación, se expone una breve descripción de la Empresa GEOCOR SRL y sus principales actividades:



La Organización es una Empresa Contratista de Obras y Servicios que se encuentra ubicada en el departamento San Martín de la Provincia de Salta, localidad de General Enrique Mosconi, sobre Ruta Nacional N°34, km 1429. Su actividad principal es prestar servicios a la industria petrolera, siendo actualmente sus principales Clientes: Tecpetrol S.A. y Refinor S.A.



La Empresa nace el 19 de mayo del año 2004, bajo un contexto de mucho trabajo en la zona. En aquel momento, en la región ya se encontraban diversas Empresas contratistas ya posicionadas en el mercado y con clientes conformes, lo cual fue el primer gran desafío a la hora de la inserción de GEOCOR en el medio.

En la actualidad, la Organización:

- Cuenta con 18 años de trayectoria en el rubro de la construcción de obras civiles y metalmecánica en las áreas de extracción y tratamiento de hidrocarburos.
- ➤ Posee una cantidad de 135 trabajadores, los cuales cumplen en general horarios de 8 a 18 hs, en lo que es Yacimiento y tareas en Base Operativa Geocor; con una hora intermedia para el almuerzo.
- Presta principalmente los siguientes servicios:
 - Obras Civiles.
 - Obras Metalmecánicas Piping.
 - Limpieza de Tanques y Equipos Estáticos.
 - Reparación de Tanques y Equipos Estáticos.
 - Pintura Industrial de Tanques y Equipos Estáticos.
 - Aislación Térmica.
 - Ensayos no Destructivos.
 - Servicio de Andamios.
 - Pruebas Hidráulicas.

GEOCOR no solo presta servicios dentro de las áreas petroleras, sino que también cuenta con su BASE OPERATIVA en la cual se realizan tareas de soldadura, amolado, pintura, prueba hidráulica, preparación de armaduras, tareas administrativas, etc. Se presentan imágenes de las instalaciones:



<u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL

DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

FACULTAD DE INGENIERÍA












Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

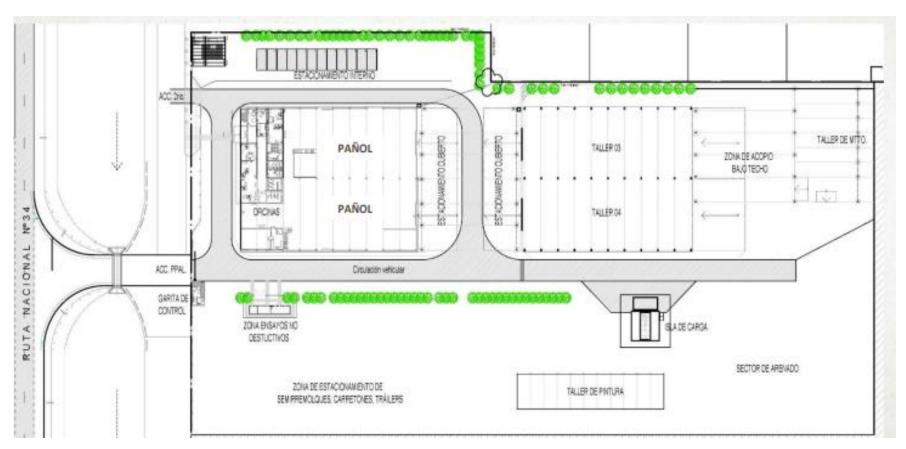

Plano de ubicaciones de los Sectores de la Empresa.

A continuación, se presenta el Organigrama de la Organización identificando todos los Sectores/Departamentos que la conforman, como así también los Servicios que se prestan:




FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL

DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

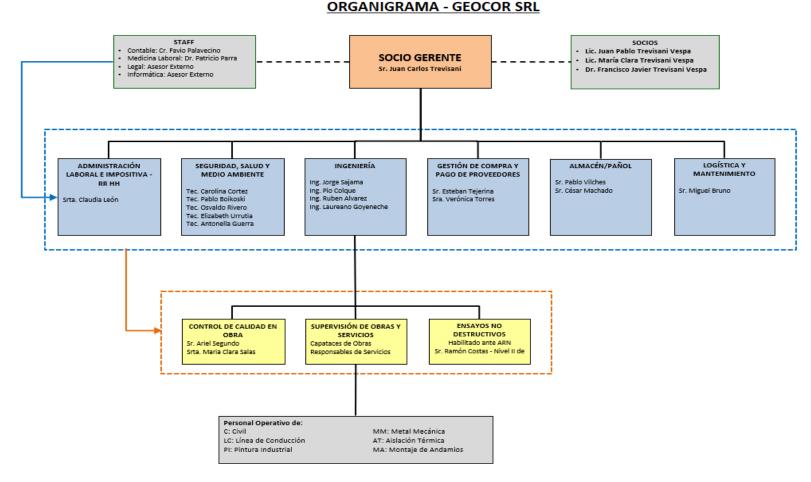

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

4.1 OBJETIVO GENERAL

Crear un programa integral de prevención de riesgos aplicable a la Empresa GEOCOR S.R.L. en el ámbito laboral y particularmente para la Soldadura en su Base Operativa.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Tomando como base los trabajos de Soldadura que se analizarán, se plantean los siguientes puntos de evaluación:

- Analizar las condiciones ambientales e identificar los riesgos a los que se exponen los trabajadores.
- Determinar los métodos de evaluación de riesgos a utilizar, para definir de esta forma las medidas de prevención de riesgos laborales con respecto a los riesgos identificados.

5. ELECCION DEL PUESTO DE TRABAJO.

Como elección de tema de estudio para este proyecto final integrador, opte por elegir el puesto de trabajo de SOLDADOR, ya que, al ser un trabajo rutinario y con gran variedad de riesgos a los que se exponen los trabajadores durante sus jornadas de trabajo; considere importante analizar los mismos para luego tomar medidas correctivas al respecto.

Las tareas de soldadura exponen a los trabajadores a riesgos como las quemaduras, riesgo eléctrico, lesiones en ojos, inhalación de humos y gases contaminantes para la salud, radiaciones producidas por el arco, movimientos repetitivos, entre otros.

Esto aumenta la posibilidad de que si no se toman las medidas de prevención necesarias, ellos pueden contraer enfermedades profesionales y sufrir accidentes laborales.

Antonella Abigail Guerra Argañaraz

Página 14 de 167

6. ANALISIS DE CADA ELEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO.

La soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción de calor, con o sin aporte de material metálico nuevo, con el objeto de dar continuidad a los elementos. Requiere que se suministre calor hasta que el material de aporte funda y unifique ambas superficies.

La corriente eléctrica se usa para crear un arco entre el material de base y la varilla de electrodo consumible que es de acero y está cubierta con un fundente que protege el área de soldadura contra la oxidación y la contaminación por medio de la producción del gas co2, durante el proceso.

Entre los elementos presentes en el puesto de trabajo seleccionado, se pueden identificar los siguientes:

- Herramientas manuales: amoladora, cepillo manual.
- Moto-soldadora.
- Tablero eléctrico.
- Electrodos.
- Mesa de trabajo.
- Elementos metálicos a soldar.
- Presentadores.
- Termo porta electrodos.
- Extintores.
- Pinzas.
- Morza.
- Carpa ignifuga.

7. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS.

A partir de los elementos del puesto de trabajo, se pueden identificar los siguientes riesgos asociados al puesto de Soldador, tomando como ejemplo la tarea de construcción de prefabricados.

- Posturas forzadas y movimientos repetitivos.
- Inhalación de humos y gases de soldadura.
- Quemaduras por contacto.
- Radiaciones.
- Explosión, principio de incendio.
- Riesgo eléctrico.
- Lesiones oculares.
- Caídas, tropiezos, golpes.
- Aplastamiento de extremidades con metales.
- Contaminación ambiental.
- Exposición a proyección de partículas.
- Trastornos musculoesqueleticos, lesiones lumbares.

8. EVALUACION DE LOS RIESGOS.

A partir de los riesgos identificados en el puesto de trabajo de Soldador durante la ejecución de tareas de construcción de prefabricados, se determinó el método de evaluación seleccionado para el análisis de los mismos.

Se realizara la confección de una MIVRI "Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos e Impactos", utilizando el método de análisis IPER (Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos), el cual nos permite evaluar tanto los riesgos de seguridad como los de higiene.

8.1 ELECCIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN A UTILIZAR.

Para elaborar la matriz de riesgo debemos comprender:

¿Qué es el método de IPER?

La matriz IPER, muy útil para la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos es una de las herramientas para el análisis de los riesgos de seguridad e higienicos.

Se transforma en una de las mejores herramientas, ya que en ella quedan registrados la totalidad de los peligros significativos relacionados con los accidentes y enfermedades laborales.

USOS QUE TIENE LA MATRIZ IPER

- Se emplea para planificar la capacitación y formación.
- Permite la planificación del cumplimiento de los requisitos normativos vigentes.
- Ayuda durante la gestión de las inspecciones realizadas a las instalaciones de la organización.
- Colabora para planificar actividades y asignar recursos.
- Simplifica la confección de procedimientos en los que están incluidos los controles relacionados con los riesgos.

8.1.1 Las consecuencias las podemos clasificar en:

- ☐ Ligeramente dañino: produce lesiones superficiales, cortes menores, irritación ocular, malestar, irritación, enfermedad conducente a malestar temporal.
- □ Dañino: Laceraciones, quemaduras, lesiones de ligamentos, fracturas menores, sordera, lesiones de los miembros superiores relacionados con el trabajo, enfermedad conducente a incapacidades permanentes, etc.
- Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, lesiones múltiples o

fatales, enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades agudas mortales, etc.

8.1.2 La probabilidad de que ocurra el daño se clasifica en:

- Alta (4): el daño ocurrirá siempre o casi siempre.
- Media (2): el daño ocurrirá en algunas ocasiones.
- Baja (1): el daño ocurrirá raras veces.

Niveles de riesgo

			Consecuencias	
		Ligeramente Dañino	Dañino	Extremadamente Dañino
		LD	D	ED
	Baja B	Riesgo trivial T	Riesgo tolerable TO	Riesgo moderado MO
Probabilidad	Media M	Riesgo tolerable TO	Riesgo moderado MO	Riesgo importante
	Alta A	Riesgo moderado MO	Riesgo importante	Riesgo intolerable IN

Referencias:

A=ALTA

B=BAJA

M=MEDIA

LD=LIGERAMENTE DAÑINO

D=DAÑINO

ED=EXTREMADAMENTE DAÑINO

Antonella Abigail Guerra Argañaraz

T=TOLERABLE

IN=INTOLERABLE

M=MODERADO

8.2 VALORACIÓN DE RIESGOS.

Se trata de decidir si los riesgos son tolerables.

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones.

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control deben ser proporcionales al riesgo.

8.2.1 Para cada riesgo identificado se deben realizar las siguientes controles/ acciones:

Grado de Riesgo	Acción a adoptar y temporización
Intolerable	Los riesgos deberían controlarse inmediatamente. A la espera de una solución definitiva adoptaremos medidas y acciones temporales que disminuyan el grado de riesgo. Implantaremos soluciones definitivas lo antes posible. Si nos es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Importante	Debemos adoptar medidas de forma urgente para controlar los riesgos. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Moderado	Los riesgos podrían ser tratados a corto o medio plazo. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Tolerable	Requiere controles a medio o largo plazo. Se deben considerar soluciones que no supongan una carga económica importante.
Trivial	Requiere controles a medio o largo plazo y se requieren comprobaciones para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

8.2.2 Tipos de control:

La jerarquía de controles se compone del siguiente orden:

- 1. Eliminar
- 2. Sustituir
- 3. Control de ingeniería
- 4. Control administrativo
- 5. Equipo de protección individual.



8.3 MATRIZ DE RIESGOS.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS

EMPRESA:		GEOCOR SRL														
Actividad	Tarea	Peligros y Riesgos	PROE	BABILI	DAD	CON	SECUE	NCIA		TIMA ESGO	CION		DEL	TIPO DE ACCION Y	MEDIDAS DE	MEDIDAS de
		idientificados	В	M	Α	LD	D	ED	Т	то	M	ı	IN	TEMPORIZACION	PREVENCION	MEJORA
Construcción de prefabricado en taller de soldadura.	Ingreso al lugar de trabajo	CAIDAS, golpes, tropiezos, torceduras por falta de uso de EPP, falta de capacitacion en cuanto a la señalizacion y uso de EPP		2		1			2					No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	uso de todos los epp correspondientes (casco, guantes de cuero, lentes de seguridad, botas de cuero con puntera e acero y ropa de trabajo) - capacitar al personal en cuanto a la importancia de respetar las señalizaciones y utilizar todos los EPP.	Registrar capacitaciones y verificar el cumplimiento del uso de EPP.



FACILITAD DE INCENIEDÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

Pocisionamiento de equipos y herramientas a utilizar	CAIDAS, golpes, tropiezos, torceduras por falta de uso de EPP, falta de capacitacion en cuanto a la señalizacion y uso de EPP	2	1		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas	uso de todos los epp correspondientes (casco, guantes de cuero, lentes de seguridad, botas de cuero con puntera e acero y ropa de trabajo) capacitar al personal en cuanto a la importancia de respetar las señalizaciones y utilizar todos los EPP.	Registrar capacitaciones y verificar el cumplimiento del uso de EPP.
	riesgo electrico por mal estado de cableado, fichas o tablero electrico.	2		2		4		control. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	Realizar una inspeccion de los tableros, pat y cableado previo a su uso.	



<u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

SANTO TOMÁS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERI

	Lesion lumbar por malas posturas y sobreesfuerzos.	1		2		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	CHARLA DE 5 MINUTOS sobre las posturas ergonomicas adecuadas para manipular objetos, tecnicas de levantamiento manual.	Controles medical periodicos.)S
Limpieza de accesorio a utilizar	CAIDAS, golpes, tropiezos, torceduras por falta de uso de EPP, falta de capacitacion en cuanto a la señalizacion y uso de EPP		2	1		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	uso de todos los epp correspondientes (casco, guantes de cuero, lentes de seguridad, botas de cuero con puntera e acero y ropa de trabajo) capacitar al personal en cuanto a la importancia de respetar las señalizaciones y utilizar todos los EPP. se debe colocar portaamoladoras	Registrar capacitaciones verificar cumplimiento del us de EPP.	y el so



FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

										para evitar que se almacenen en lujgares que puedan obstruir el paso.		
	Lesion lumbar por malas posturas y sobreesfuerzos.	1		2		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	CHARLA DE 5 MINUTOS sobre las posturas ergonomicas adecuadas para manipular objetos, tecnicas de levantamiento manual.	periodicos.	medicos

ıerra Argañaraz

Página 24 de 167



.

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

	contaminacion ambiental por restos de viruta en tareas de amolado.	2	2		4		Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	charla de 5 mimnutos en cuanto a la dispocision final de los residuos, informando sobre el sistema de gestion interno de la organización.	registro capacitaciones, colocar contenedores residuos con etiquetado adecuado.	de de su	
	exposicion al ruido por uso de amoladora.	3	2			6	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	Uso de protector auditivo tipo copa y/o endoaural. Rotacion del personal.			



FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

	proyeccion de particulasa altas velocidades por uso de amoladora.	2		3			6	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Los operarios deben usar todos los elementos de proteccion persoal, incluida la proteccion facial y ocular. Se debe utilizar biombos o carpas para evitar proyeccion de particulas en el aire.
	pricipio de incendio por presencia de material inflamable	2	2			4		Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Se debe verificar que no haya recipientes vacios en el sector de soldadura previo al inicio de las tareas. Se debe realizar carteleria de orden y limpieza para evitar que queden restos de tachos de pintura o productos quimicos en el taller de soldadura.
	riesgo electrico por mal estado de cableado, fichas o tablero electrico.	2	2			4		Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse

ıerra Argañaraz

Página 26 de 167



FACULTAD DE INGENIERÍA

									en un período determinado.		
		lesiones en extremidades con herramientas manuales por malas condiciones de las mismas y/o falta de uso de EPP.		2	2			4	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	charla de 5 minutos. Uso de epp correspondientes	Crear un plan de mantenimiento y control de herramientas.
Construcion de prefabricado en taller de soldadura.	Presentacion de la pieza. (con morza)	CAIDAS, golpes, tropiezos, torceduras por falta de uso de EPP, falta de capacitacion en cuanto a la señalizacion y uso de EPP	1		2		2		No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	so de todos los epp correspondientes (casco, guantes de cuero, lentes de seguridad, botas de cuero con puntera e acero y ropa de trabajo) capacitar al personal en cuanto a la importancia de respetar las señalizaciones y utilizar todos los EPP.	REGISTRO DE CAPACITACIONES,.



FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

REGISTRO DE No se necesita uso de todos los mejorar la acción elementos de CAPACITACIONES, **RESPETAR** preventiva. Sin proteccion embargo se deben personal. Se debe PROCEDIIENTO DE **TRABAJO** CON considerar verificar el soluciones correcto ajuste de MORZA. más rentables la pieza a la 0 mejoras que morza Aplastamiento y supongan una condiciones de la lesiones 1 2 carga económica misma. en extremidades Se Coordinacion de importante. requieren tareas comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Capacitar Controles medicos No se necesita al mejorar la acción personal periodicos. en preventiva. Sin cuanto a las embargo se deben posturas considerar ergonomicas soluciones adecuadas para más rentables manipular 0 mejoras objetos, tecnicas que Lesion lumbar de levantamiento supongan una malas por 2 carga económica manual. posturas Se importante. sobreesfuerzos. requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de

control.



FACULTAD DE INGENIERI

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

	CAIDAS, golpes, tropiezos, torceduras por falta de uso de EPP, falta de capacitacion en cuanto a la señalizacion y uso de EPP	1			2		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la	uso de todos los epp correspondientes (casco, guantes de cuero, lentes de seguridad, botas de cuero con puntera e acero y ropa de trabajo) capacitar al personal en cuanto a la importancia de respetar las señalizaciones y	REGISTRO de capacitaciones.
Soldadura de brida sobre el caño	riesgo electrico por mal estado de cableado, fichas o tablero electrico.		2		2			4		medidas de control. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse	verificacion previa de tableros, fichas steck y cableado para evitar riesgo electrico por contacto indirecto.	Se debe realizar un plan de inspeccion de tableros, fichas steck y cableado para evitar riesgo electrico por contacto indirecto.
	expocision a humos de soldadura		2		2			4		en un período determinado. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse	uso de barbijos para soldadores	se debe verificar la correcta ventilacion del taller.



FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

							en un período determinado.		
	fuego, principio de incendio	2	2		4		Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	verificar el vencimiento y estado de los extintores.	Se debe realizar mantenimiento y recarga de extintores y colocar señalizacion correspondiente.
	contaminacion ambiental por restos de material de soldadura.	2	2		4		Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	CAPACITACION en cuanto a la dispocision final de los residuos, informando sobre el sistema de gestion interno de la organización.	registro de capacitaciones. Colocar contenedores con etiquetado correspondiente al tipo de residuos en el sector de soldadura.

ıerra Argañaraz

Página 30 de 167



FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

	lesiones en manos.		2	1		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	uso de guantes de cuero y verificar las condiciones de las herramientas manuales previo a su uso.	se debe crear un plan de mantenimiento y control de las condiciones de las herramientas manuales.
	Lesion lumbar por malas posturas y sobreesfuerzos.	1		2		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	Capacitar al personal en cuanto a las posturas ergonomicas adecuadas para manipular objetos, tecnicas de levantamiento manual. Aplicar protocolo de ergonomía.	Controles medicos periodicos.



FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

	quemaduras por contacto con material soldado		2		2		4		Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	Los operarios deben hacer uso de elementos de proteccion personala adecuados a la tarea (magoletas o campera de cuero, delantal de cuero y guantes de cuero para soldador)	de
	expocision a rayos UV.	1		2		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	se debe coordinar los trabajos, realizar rotacion del personal, disminuir los tiempos de expocision., señalizar el area de trabajo.	

ıerra Argañaraz

Página 32 de 167



FACULTAD DE INGENIERÍ

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

Construcion de prefabricado en taller de soldadura.	Limpieza de soldadura	CAIDAS, golpes, tropiezos, torceduras por falta de uso de EPP, falta de capacitacion en cuanto a la señalizacion y uso de EPP		2	1		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	uso de todos los epp correspondientes (casco, guantes de cuero, lentes de seguridad, botas de cuero con puntera e acero y ropa de trabajo) capacitar al personal en cuanto a la importancia de respetar las señalizaciones y utilizar todos los EPP. se debe colocar portaamoladoras para evitar que se almacenen en lujgares que	Registrar capacitaciones y verificar el cumplimiento del uso de EPP.
		Lesion lumbar por malas posturas y sobreesfuerzos.	1		2		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para	puedan obstruir el paso. CHARLA DE 5 MINUTOS sobre las posturas ergonomicas adecuadas para manipular objetos, tecnicas de levantamiento manual.	Controles medicos periodicos.



FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

								asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.			
	contaminacion ambiental por restos de viruta en tareas de amolado.	2		2		4		Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	charla de 5 mimnutos en cuanto a la dispocision final de los residuos, informando sobre el sistema de gestion interno de la organización.	capacitaciones, colocar contenedores residuos con etiquetado	de de su
	exposicion al ruido por uso de amoladora.		3	2			6	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe	Uso de protector auditivo tipo copa y/o endoaural. Rotacion del personal.		



FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

							remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.		
	proyeccion de particulasa altas velocidades por uso de amoladora.	2		3		6	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	Los operarios deben usar todos los elementos de proteccion persoal, incluida la proteccion facial y ocular. Se debe utilizar biombos o carpas para evitar proyeccion de particulas en el aire.	

ıerra Argañaraz

Página 35 de 167



FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

pricipio de incendio por presencia de material inflamable	2	2	4	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	Se debe verificar que no haya recipientes vacios en el sector de soldadura previo al inicio de las tareas.	Se debe realizar carteleria de orden y limpieza para evitar que queden restos de tachos de pintura o productos quimicos en el taller de soldadura.
riesgo electrico por mal estado de cableado, fichas o tablero electrico.	2	2	4	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	verifiacion previa de tableros, fichas steck y cableado para evitar riesgo electrico por contacto indirecto.	Se debe realizar un plan de inspeccion de tableros, fichas steck y cableado para evitar riesgo electrico por contacto indirecto.
lesiones en extremidades con herramientas manuales por malas condiciones de las mismas y/o falta de uso de EPP.	2	2	4	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	charla de 5 minutos. Uso de epp correspondientes	Crear un plan de mantenimiento y control de herramientas.

ıerra Argañaraz

Página **36** de **167**



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

		CAIDAS, golpes, tropiezos, torceduras por falta de uso de EPP, falta de capacitacion en cuanto a la señalizacion y uso de EPP	2	1		2			No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para	uso de todos los epp correspondientes (casco, guantes de cuero, lentes de seguridad, botas de cuero con puntera e acero y ropa de trabajo) capacitar al personal en cuanto a la importancia de	registro capacitaciones.	de
li	Orden y impieza del lugar de trabajo	uso de Li i							asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de	respetar las señalizaciones y utilizar todos los EPP.		
		contaminacion ambiental	2		2		4		control. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.	CAPACITACION al personal en cuanto a la dispocision final de los residuos, informando sobre el sistema de gestion interno de la organización.	Registro capacitacion. Colocar contenedores etiquetado correspondiente tipo de residuos e sector de soldade	en el



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERÍ

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

								ı	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin	uso de todos los epp correspondientes	registro de las capacitaciones Cortrolar el stok de
		CAIDAC malmas						(embargo se deben considerar	(casco, guantes de cuero, lentes	EPP.
		CAIDAS, golpes, tropiezos,						ı	soluciones más rentables o	de seguridad, botas de cuero	
	Retiro del lugar	torceduras por falta de uso de							mejoras que supongan una	con puntera e acero y ropa de	
	de trabajo	EPP, falta de capacitacion en	2	1		2			carga económica importante. Se	trabajo) capacitar al	
		cuanto a la señalizacion y							requieren comprobaciones	personal en cuanto a la	
		uso de EPP						F	periódicas para	importancia de	
									asegurar que se mantiene la	respetar las señalizaciones y	
									eficacia de las medidas de	utilizar todos los EPP.	
									control.		



8.4 ANALISIS ERGONOMICO.

A partir de los riesgos identificados y evaluados en el puesto de trabajo de SOLDADOR, se implementó el PROTOCOLO DE ERGONOMIA de la Resolución SRT 886/15; completando las planillas correspondientes, las cuales son adjuntadas a continuación:

	Readin Societ: (, Dirección del este	Ecroe SPL Mediniento Zym (inc.)	H kn 1925		MATERIAL SOUTA		CNU.		
	Ārea y Sector en o Puesto de trabajo	estuda: TALCE he	311,010,107	Nº de trabajed	SIRK: 1				
-		Southfield (1) NO		Capacitación: 6	UNO				
	Nombre del trabaj	adovisa:		Vélaz oz	62 6369	ACL M	668	10	
	Manifestación tem	prene: SI/NO	-	ibicación del si					
	90 1: identificar p s de elles.	ara el puesto de trabejo	, las tareas y lo	s factores de d	esgo que se pred	sentan de fon	na habi	build en	ceda
		Teress t	nabituales del F	Liesto de Trabi	io	Tiemon	Nin	el de Ri	eego
	Factor de riesgo de le jornede habituel de trabajo	SUBARURA DE PROMERIORES	2	3		total de exposición al Factor de Riesgo	tarne 1	fores 2	3
A,	Levantamiento y descenso					· ·	alte		\vdash
В	Empuje / amastro						AUA		
0	Transporte						MIN		
D	Bipedestación	×				Aus	1		
t	Movimientos repetitivos	X				4115	1		
F	Postura forzada	X				445	1		
G	Vibraciones						NIA		
н	Confort térmico	×				485	1		
ı	Estrés de contacto		100				NA		
		ores de riesgo se encue tando la Planilla 2. Firma del Empleador	Firms of Responsational Service de Historia	del de del ligiene y	Firme del del Si	al de Factore Responsable evicio de del Trabajo		медо ф	ie se



FACULTAD DE INGENIERÍA

ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE F	ACTORES DE RIESGOS
Area y Sector en estudio: TRULES DE SOLDADORA	
Puesto de trabajo: SCLNIBGIR.	Tarea N°

2.A: LEVANTAMIENTO VIO DESCENSO MANUAL DE CARGA SIN TRANSPORTE

PASO1: Identificar si la tarea del puesto de trabalo implica:

Nº	DESCRIPCIÓN	84	NO
3	Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 2 Kg. y hasta 25 Kg.		-×
2	Resilizar disriamente y en forma cíctica operaciones de levantamiento / descenso con una frecuencia z 1 por hora o s 360 por hora (si se realiza de forma esportadioa, consignar NO)		×
3	Leventar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 25 Kg		×

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

PASO 2: Determinación del Nivel de Riesgo

M	DESCRIPCIÓN	51	NO
1	El trabajador leventa, sostiene y deposita la cerga sobrepesando con sus manos 30 cm. sobre la altura del hombro		
2	El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor de 80 cm. desde el punto medio entre los tobillos.		
3	Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o inclina la cintura más de 30° a uno u otro lado (o a ambos) considerados desde el plano sagital.		
4	Las cargas poseen formas irregulares, son difficiles de asir, se deforman o hay movimiento en su interior .		
5	El trabejador leventa, sostiene y deposita la carga con un solo brazo		
6	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Articulo 1º de la presente Resolución.		

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Firms del Empleador

Servicio de Higiene y Seguridad

Firma del Responsable del Firma del Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo

Fecha: 3/ms/s3 Hoje Nº: 2

Si alguna de las respuestas 1 a 3 es 81, continuar con el peso 2.

Si la raspuesta 3 es 81 se considera que el riesgo de la tarea es No tolerable, debiendo solicitarse mejoras en tiempo prudencial.

Si alguna respuesta es St. el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe realizar con una Evaluación de Riesgos.



FACULTAD DE INGENIERÍA

Алеа у	O I - Planilla 2: EVALUAÇION INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS Sector en estudio: † RULE DE SOCIETATION de trabajo: Societação Taree N°: 1		
	2.8: EMPUJE Y ARRASTRE MANUAL DE CARGA		
PASO	1: Identificar si en puesto de trabajo:		
N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Se realizan diariamente tareas cicticas, con una frecuencia ≥ 1 movimiento por jornada (si son esporádicas, consignar NO).		×
2	El trabajador se desplaza empujando y/o arrastrando manualmente un objeto recomiendo una distancia mayor e los 60 metros		×
3	En el puesto de trabajo se empujon o arrastran ciclicamente objetos (bolsones, cajas, muebles, máquinas, etc.) cuyo esfuerzo medido con dinamirmetro supera los 34 kgf.		×

PASO 2: Determinación del Nivel de Riesgo.

Nº	DESCRIPCIÓN	81	NO
1	Para empujar el objeto rodante se requiere un estuerzo inicial medido con dinamómetro ≥ 12 Kgf para hombres o 10 Kgf para mujeres.		
2	Para arrastrar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con dinamómetro ≥ 10 Kgf para hombres o mujeres		
3	El objeto rodante es empujado y/o arrestrado con dificultad (la superficie de deslizamiento es despareja, hay rampes que subir o bajar, hay roturas u obstáculos en el recorrido, ruedas en mai estado, mai diseño del ass, etc.)		
4	El objeto rodante no puede ser empujado y/o amestrado con ambas manos, y en caso que lo permita, el apoyo de las manos se encuentra a una altura incómoda (por encima del pecho o por debajo de la cintura)		
5	En el movimiento de empujar y/o arrestrar, el esfuerzo inicial requerido se mantiene algnificativamente una vez puesto en movimiento el objeto (se produce absocamiento de las ruedas, tirones o falta de deslizamiento uniforme)		4
8	El trabajador empuja o arrestra el objeto rodante asiéndolo con una sola mano.		
7	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Articulo 1º de la presente Resolución.		

Si todas las respuestas son NO se presume que el risego es tolerable .

Firma del Empleador

Servicio de Higiene y Seguridad

Firms del Responsable del Firms del Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo

Feche 3 = 172 HOW Nº 3

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Si alguna de las respuestas 1 a 3 es 81, continuar con el paso 2.

Si la respuesta 3 es \$8 debe considerarse que el riesgo de la tanse es No tolerable, debiendo solicitarse mejoras en tiempo prudencial.

Si alguna respuesta se SI, el empleador no puede presumir que el riesgo ase tolerable. Por lo tento, se debe realizar una Evaluación de Riesgos.



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE F.	ACTORES DE RIESGOS	
Area y Sector an estudio: TRULES DE STADINER		
Puesto de trabajo: founda SOR.	Tarea N*:	

2.C: TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:

Nº	DESCRIPCIÓN	81	NO
1	Transporter manualmente cargas de paso superior a 2 Kg y hasta 25 Kg		×
2	El trabajador se desplaza sosteniendo manualmente la carga recorriendo una distancia mayor a 1 metro		×
3	Realizaria diariamente en forma cicilica (si se esporádica, consignar NO)	- 7	×
4	Se transporte manusimente carges a una distancia superior a 20 metros		×
5	Se transporta manualmente cergas de peso superior a 25 Kg		×

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

PASO 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	En condiciones habituales de levantamiento el trabejador transporte la carga entre 1 y 10 metros con una mesa acumulada (el producto de la mesa por la frecuencia) mayor que 10.000 Kg durante la jornada habitual		
2	En condiciones habituales de levantamiento el trabajador transporta la carga entre 10 y 20 metros con una masa acumulada (el producto de la masa por la frecuencia) mayor que 6.000 Kg durante la jornada habitual		
3	Las cargas possen formas irregulares, son dificiles de asir, se deforman o hay movimiento en su interior.		-
4	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente Resolución.		

Si todas las respuestas son NO se presume que el risego es tolerable.

Firma del Empleador

Firma del Responsable del Firma del Responsable del Servicio de Servicio de Higiene y Seguridad

Medicina del Trabajo

Fecha: 05-01-13 Hoja Nº: 4

Si alguna de las respuestas 1 a 5 es \$1, continuar con el paso 2.

Si la respuesta 5 es \$1 debe considerarse que el riesgo de la tansa es No tolerable, debiendo solicitarse mejoras en tiempo prudencial.

Si alguna respuesta es Si, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe maitzar una Evaluación de Riesgos.



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO <u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

FACULTAD DE INGENIERÍA

	de trabajo: SOLABOCE Tares Nº 1		
	2.D. BIPEDESTACION		
so	1: identificar si la turea del puesto de trabajo implica:		
N°	DESCRIPCIÓN	81	NO
1	El puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie, sin posibilidad de sentarse, durante 2 horas seguidas o más.		×
	epuesta en al continuar con paso 2 2: Determinación del Nivel de Riesgo	A	
M°	DESCRIPCIÓN	81	NO
1	En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 3 horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse con escasa desmitulación (caminando no más de 100 metros/hora).		
2	En el puesto se realizan tarsas donde se permanece de pie durante 2 horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse ni desplazarse o con escasa deambulación, levantando ylo transportando cargas > 2 Kg.		
3	Trabajos efectuados con bipedestación prolongada en ambientes donde la temperatura y la humedad del aire sobrepasan los timites legalmente admisibles y que demandan actividad física.		
	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades		



Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS

Area y Sector en estudio: TRELES DE SCEDADARA

Tarea Nº: 1 Puesto de trabajo: Socialido Z.

A90	t. Identificar si el puesto de trabajo implica:		
N°	DESCRIPCIÓN	51	NO
1	Realizar diariamente, una o más tareas donde se utilizan las extremedidas superiores, durante 4 o más horas en la jornada habitual de trabajo en forma ciclica (en forma continuada o alternada).	×	

Si la respuesta es NO, se considere que el riesgo es tolerable.

Si la respuesta es \$1, continuar con el paso 2.

PASO 2: Determinación del Nivel de Riesgo.

Mª	DESCRIPCIÓN	81	140
1	Les extremidades superiores están activas por más del 40% del tempo total del ciclo de trabajo.		×
2	En el ciclo de trabejo se realiza un esfuerzo superior a moderado a 3 según la Escala de Borg, durante más de 6 segundos y más de una vez por minuto.		×
3	Se realiza un esfuerzo superior a 7 según la escala de Borg.	ÿ	×
4	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente Resolución.		X

Si todas las respuestas son NO se presume que al riesgo es tolerable .

Si algune respuesta as SI, al empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Eveluación de Riesgos.

Si la respuesta 3 es SI, se deben implementar mejoras en forma prudencial.

		Ausencia de esfuerzo	0
Escala de Borg		Estuerzo muy bajo, apenas perceptible	0.5
		Esfuerzo muy débil	1
		Esfuerzo débit/ figero	2
		Esfuerzo moderado / regular	3
		Esfuerzo algo fuerte	4
		Esfuerzo fuerte	5 y 6
		Esfuerzo muy fuerte	7,8y9
		Esfuerzo extremadamente fuerte	10
	(m	áximo que una persona puede aguantar)	

Firma del Empleador

Servicio de Higiene y Segurided

Firma del Responsable del Firma del Responsable del Servicio de Medicina del Trebajo

Fecha: 01 - 01 - 13 Hoje M: 6



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES

SANTO TOMÁS DE AQUINO FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL D	DE FACTORES DE RIESGOS
Area y Sector en estudio: TRUISE XX SIX MANUEA	
Puesto de trabajo: \$110002.	Taree N°.

2.F: POSTURAS FORZADAS PASO 1: identificar el la tarea del puesto de trabajo implica: DESCRIPCIÓN NO Adopatar posturas forzadas en forma habitual durente la jornada de trahajo, con o sin aplicación de fuerza. (No se deben considerar si las posturas son ocasionales)

Si todes les respuestes son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Si la respuesta es Si, continuer con el paso 2.

PASO 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº	DESCRIPCIÓN	81	NO
1	Cuello en extensión, flexión, laterelización y/o rotación		X
2	Brazos por encima de los hombros o con movimientos de suplnación, pronación o rotación.		×
3	Muñeces y manos en Rexión, extensión, desviación oubital o redial.		X
4	Cintura en flexión, extensión, intensitosción y/o rotación.		×
6	Miembros inferiores: trabejo en posición de roditas o en cuclifías.		X
6	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente Resolución.		x

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable.

Si alguna respuesta es SI, si empleador no puede presumir que si riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de Riesgos.

Firma del Empleador

Firma del Responsable del Firma del Responsable del Servicio de Higiene y Servicio de Medicina del Seguridad

Trabajo

Fecha: 61 - 61 - 13 Hoje N*: 7



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

	(O I: Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RI Sactor en estudio: TRALIGIS DE SELECTORI	ESGOS		
Puesto	de trabajo: SYMPLES.	Tores Nº:		
	2G VIBRACIONES MANO - BRAZO (entre 5 y 15	00Ha)		
ASO	1; identificar si la tarea del puesto de trabajo implica de forma habitual:		_	
Nº	DESCRIPCIÓN	1	81	NO
1	Trabajar con herramientas que producen vibraciones (martillo neumático perforadora, destornifiadores, puédoras, esmertiadores, otros)			×

Sujetar piezas con las manos mientras estas son mecanizadas

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Mo.	DESCRIPCIÓN	81	NO
1	El valor de les vibraciones supera los limites establecidos en la Tabla I, de la parte correspondiente a Vibración (segmental) mano-brazo, del Anexo V, Resolución MTEySS N° 295/03.		
2	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de les enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente Resolución.		

Si todes las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable

2.-G VIBRACIONES CUERPO ENTERO (Entre 1 y 80 Hz)

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica de forma habitual.

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Conducir vehículos industriales, camiones, máquinas agricolas, transporte público y otros.		×
2	Trabejar próximo a maquinarias generadoras de impacto.		X

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

M*	DESCRIPCION	SI	NO
1	El valor de las vibraciones supera los limites establecidos en la parte correspondiente a Vibración Cuerpo Entero, del Anexo V, Resolución MTEySS N° 295/03.		
2	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente Resolución.		

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolorable

Firma del Empleador

Firma del Responsable del Firma del Responsable del Servicio de Higiene y Servicio de Medicina del Seguridad Trabajo

Fecha: 03 07/18 Hoja Nº B

³ Sujetar palonoss, volantes, etc. que transmiten vibraciones Si todas les respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Si alguna de las respuestas es \$1, continuar con el paso 2.

Si alguna de las respuestas es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe realizar uso evalueción de riesgos.

Si alguna de las respuestas es \$1, continuar con el paso 2,

Si alguna de las respuestas es Si, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe realizar uso evalusicón de riesgos.

FACULTAD DE INGENIERÍA

ANEXO I: Planila 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FA	CTORES DE RIESGOS
Area y Sector en estudio: TRILLES DE SEXUNDER	
Puesto de trabajo: COLUMBO R.	Taree Nº. 4

2.4 ESTRES DE CONTACTO

PASO 1: identificar si la tares del puesto de trabajo implica de forma habitual:

Nº	DESCRIPCION	SI	NO
3	Mantener apoyada alguna parte del cuarpo ejerciendo una presión, contra una herramienta, plano de trabajo, máquina herramienta o partes y materiales.		×

Si la respuesta es NO, se considera que si riesgo es tolerable.

PASO 2: Determinación del Nivel de Risson.

Ma	DESCRIPCION	SI	NO
1	El trabajador maniferie apoyada la muñeca, antebrazo, axile o musio u otro segmento corporal sobre una superficie aguda o con canto.		
2	El trabajador utiliza hemamientas de mano o manipula piezas que presionan sobre sus dedos y/o palma de la mano hábil.		
3	El trabejador realiza movimientos de percusión sobre partes o hemamientas		
4	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Articulo 1º de la presente Resolución.		

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable.

Si alguns respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de Riesgos.

Firma del Empleador

Firma del Responsable del Bervicio de Higiene y Seguridad Firma del Responsable del Bervicio de

Fecha: 03 -02-23 Hoja N°: 9

Si la respuestas es St. continuar con el paso 2.

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

FACULTAD DE INGENIERÍA

	de trabejo: SULDADOF Teres Nº: 2.44 CONFORT TERMICO		
190	1: Identificar si la tanse del puesto de trabajo implica:		
Nº	DESCRIPCIÓN	51	NO
1	En el puesto de trabejo se peroben temperaturas no confortables para la realización de las tareas	×	
	rapuesta es NO, se considera que el riesgo es tolerable. rapuestas es SI, continuar con el paso 2.		

Si la respuesta es NO se presume que el riesgo es tolerable .

Fuerte: Fanger, P.O. Thermal confort. Mc Graw Hill. New York. 1972

zone de confort.

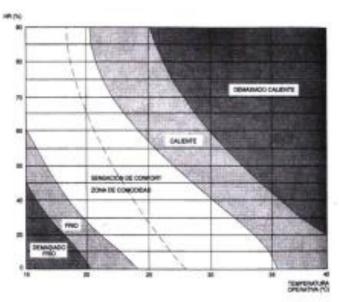


Fig. 4.6. Corner de conflort (P.O. Europer)

Firms del Empleador

Servicio de Higiene y Segunded

Firma del Responsable del Firma del Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo

> Fecha: Ch. cz. th Hoje Nº: 10



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE
SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

-	Reptin Seciel GEOGO SEL Dirección del establecimiento: 10.50 p.m. 30, 801 (0.35 - 6.68) (6.6 Ansa y Sector so estudio: -100.66 (8.6 30.000.86)	135 U	Was.	Worshie del Induspolonies VOLAZQUEZ DESELEL
. ,	Puesto de Prahajo: SU DANCE. Gress analizado: SU BANCO DE PRESENTA CANCES.	_	_	1-3-3-2071 MAY CHARLES
=				
-	Medidas Correctivas y Preven		_	
۳.	Medidas Preventivas Generales Fecha:	51	NO	Observeciones
	Se ha informado al trabajadories, supervisories, ingenisroria y directivo/s helacionados con el puesto de trabajo, sobre el riesgo que tiene la tarea de deserrollar TME.	×		
	Se ha capacitado al trabajadories y supervisore/es relacionados con el puesto de trabajo, sobre la identificación de sintomas relacionados con el desarrollo de TME.	X		
3	Se ha capacitado al trabajadorles y supervisoreles relacionados con el puesto de trabajo, sobre las medidas y/o procedimientos para prevenir el desarrollo de TME.	×		
Nº	Medidas Correctivas y Preventivas Específicas (Administrativas y d	e (mann)	erial	Observaciones
T	ROTHCON DEL PERSONAL , BASCANDO LA TARRA	_		
-	MO SUR CL GNICO DREBNIO SOMMOR GLE REM			
	Las Treens			
_				
2	PROGRAME DESCRISOS INTERNEDIOS.			
3	RETURNE LAS CAPACITACIONES FORZE	The		
-	Perchitabente.		_	
-				
-				
_				
-				
-				
-			_	
-			_	
_				
			1	
_				
4	Coenscores	_	_	
-	Observaciones			
	Firms del Empleador Firms del Firms del Responsable del Responsable del			



FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo I	- Planilla 4: MATRIZ DE S	REGUIMIENTO D	E MEDI	DAS PREVENT	TIVAS	
	Societ GEDICE				CULT: 90-9	
Direco	ión del establecimiento: R _{UTY}	EMOORE 34	kn M	19-624 6	roug husen	410
Areay	Sector en estudio: TRUE	EDE SOLLIN	- Asu			
N° MCP	Nombre del Puesto	Fecha de Evaluación	Nivel de riesgo	Fecha de implementación de la Medida Administrativa	Fecha de implementación de la Medida de Ingeniería	Fecha de Cierre
1	Southebor	03/02/3	1	13/02/23		13/03/2
2						
3						
4						
8						
8						
_						
-						
-		-				
\rightarrow		-	-			
-		-				
\rightarrow		+				
-		-				
-		-				
-		-				
-						-
\rightarrow		+				
-		-				2
-		-			-	-

8.5 ANALISIS DE COSTOS.

A partir del análisis de riesgos realizado, se presenta el análisis de costos reales para la implementación de medidas preventivas y de protección que surgieron en el estudio realizado en el puesto de trabajo seleccionado.

Si bien se tienen en cuenta los elementos de protección personal propios de la tarea del soldador, también se contemplan otros que resultan del Convenio Colectivo de trabajo, como ser: casco, guantes, lentes de seguridad, camisa y pantalón de jeans, etc.

LISTA DE EPP - ANALISIS DE COSTOS			
CASCO AMARILLO Y BLANCO	\$	10.598,00	El monto corresponde a un casco blanco con arnés
ARNES CON CREMALLERA	۶	10.598,00	y un casco amarillo con arnés
GAFAS DE SEGURIDAD BLANCAS Y OSCURAS	\$	529,90	El monto corresponde a un juego de lentes de
GUANTES DE CUERO VAQUETA LIVIANA	\$	1.059,80	
GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR	\$	3.406,50	
MANGOLETAS DE CUERO	\$	2.314,53	
POLAINAS DE CUERO	\$	2.649,50	
DELANTAL DE CUERO	\$	3.890,98	
CAMPERA DE CUERO	\$	10.246,00	
PROTECCION FACIAL PARA CASCO	\$	3.618,46	
REPUESTO FACIAL PARA CASCO	\$	3.618,46	
BOTAS DE CUERO CON PUNTERA DE ACERO	\$	24.413,25	
ROPA DE JEANS (PANTALON Y CAMISA)	\$	13.626,00	El monto corresponde a un pantalón de jean y una camisa de jean
MASCARA PARA SOLDADOR	\$	7.825,49	
PROTECCION AUDITIVA ENDOAURAL	\$	75,70	
CARPA IGNIFUGA DE 6m x 4m	\$	204.390,00	
BARBIJO PARA SOLDADOR	\$	2.439,43	
TOTAL SIN IVA	\$	294.702,00	

8.6 CONCLUSIONES.

A partir del relevamiento de tipo visual, realizado en el establecimiento Base Geocor SRL, y a la evaluación de riesgos del puesto de trabajo analizado, se llegó a la conclusión de lo siguiente:

• El taller de soldadura cuenta con cartelería ubicadas en lugares incorrectos.

- Falta de mantenimiento a extintores contra incendio.
- Falta de inspección y control de tableros eléctricos.
- Se debe implementar el uso de sopórtes para amoladoras como medida de mejora en el taller. (se adjunta imagen)



- Capacitar en cuanto a la gestión interna de residuos.
- Capacitar en cuanto al orden y limpieza.
- Implementar un check list para herramientas manuales.

A partir del análisis de riesgos realizado y las conclusiones surgidas en base al mismo, en la matriz de riesgo se detalló cuáles son las medidas de prevención a implementar teniendo en cuenta que sean las más adecuadas para las tareas y las medidas de mejora a aplicar a futuro según mi punto de vista.

9. ETAPA II:

En esta etapa se realizará el análisis de las condiciones generales de trabajo en el sector: TALLER DE SOLDADURA correspondiente a la empresa GEOCOR SRL. Para lo cual se seleccionó tres factores preponderantes los cuales son: ILUMINACION, RUIDO Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

El análisis consiste en la confección de una memoria descriptiva que contenga: la identificación de los riesgos existentes, evaluación de los mismos y las medidas correctivas para eliminar o disminuir los riesgos evaluados.

10. CONDICIONES A ANALIZAR:

A continuación, se realizará la descripción de los cuatro factores a analizar en esta etapa.

10.1 ILUMINACION:

En primer lugar, se analizará el factor ILUMINACION. Es importante considerar este factor ya que las fuentes lumínicas en el ambiente laboral, tanto natural como artificial, inciden en el rendimiento del trabajador a la hora de llevar a cabo su tarea.

La iluminación adecuada para cada tarea depende de varios factores, partiendo de las características visuales de cada trabajador, la precisión requerida para cada tarea realizada, el detalle del trabajo y el contraste. De esta manera puede resultar complejo asegurar una calidad óptima para cada puesto de trabajo, pero es igualmente necesario realizar las mediciones para conocer los niveles de iluminación de los puestos, y así lograr las adecuaciones necesarias para lograr los niveles mínimos establecidos, según el Anexo IV del Decreto 351/79 y la Resolución SRT N° 84/12.

En el taller de soldadura de la empresa GEOCOR SRL, se analizaron las condiciones de iluminación con el fin de lograr un análisis más completo de las condiciones físicas en el ambiente laboral, buscando la minimización de los riesgos relacionados a este factor.

El tipo de iluminación que tiene el taller de soldadura es NATURAL y ARTIFICIAL, este último es de tipo LED de alta potencia Luz Fria, y cuenta con aproximadamente 30 fuentes lumínicas distribuidos en distintos sectores del taller.

(se adjunta protocolo de medición en el Anexo).

10.2 **RUIDO**:

En segundo lugar, se realizó el análisis del factor RUIDO.

El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos perjudiciales en su salud.

En el taller de soldadura de Base GEOCOR SRL, se realizan tareas de amolado, soldadura con generador eléctrico, presentación de piezas, y diversas tareas relacionadas a la construcción de prefabricados; por lo cual los trabajadores están expuestos diariamente al ruido. Es por esto, que se realizó la medición de ruido para conocer los decibeles a los que los trabajadores están expuestos, teniendo en cuenta lo reglamentado por el Decreto 351/79.

(se adjunta protocolo de medición en el Anexo).


10.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS:

Un incendio es el resultado de un fuego incipiente no controlado, cuyas consecuencias afectan tanto a la vida y salud como a las condiciones estructurales de un establecimiento y la fuente de trabajo. El valor de su prevención radica en evitar la generación del fuego y su rápida extinción.

Para que se origine un incendio es necesario que estén presentes 3 elementos: combustible, comburente y fuente de calor.



Un cuarto elemento llamado reacción en cadena, es necesario para el mantenimiento o la propagación del fuego. Si alguno de estos elementos está ausente o su cantidad no es suficiente, la combustión no tiene lugar o se extingue, evitando la formación o propagación del fuego.

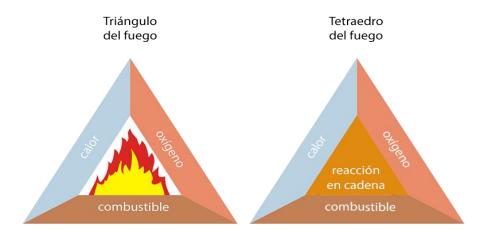

10.3.1 CLASES DE FUEGO



10.3.2 METODOS DE EXTINCION DEL FUEGO.

- > ELIMINACIÓN: retiramos el combustible.
- > **SOFOCACIÓN**: actuamos sobre el comburente.
- > ENFRIAMIENTO: disminuimos el calor.
- > INHIBICIÓN: cortamos la reacción en cadena.

10.3.3 TIPOS DE EXTINTORES DE FUEGO.

Teniendo en cuenta las clases de fuego, podemos entender mejor los tipos de extintores existentes y sus características particulares:

Extintores de agua: son apropiados para extinguir fuegos de tipo A, es decir todos aquellos producidos por la combustión de elementos sólidos. El poder del agua como elemento extintor se debe a su gran capacidad para absorber el calor consiguiendo así reducirlo más deprisa de lo que el fuego es capaz de regenerar. A la hora de utilizarlo es muy importante revisar el entorno y no utilizarlo en lugares donde haya electricidad o una corriente eléctrica para evitar el riesgo de electrocución.

Extintores de polvo: es el más común y es indicado para los tipos A, B y C. Dadas las múltiples aplicaciones de estos extintores, son una magnífica protección para las viviendas, oficinas y empresas.

Extintores de C02: estos tipos de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Al ser un extintor limpio, resulta ideal para maquinaria delicada y equipamientos eléctricos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un elemento químico y que, por tanto, para evitar intoxicaciones, es muy importante salir de inmediato del lugar cuando se haya extinguido el fuego.

Extintores para fuegos especiales: estos son los únicos que se pueden utilizar para sofocar fuegos de clase D. Actúan en general por sofocación y algunos también absorben el calor actuando por enfriamiento al mismo tiempo que por sofocación.

10.4 RADIACIONES:

Las radiaciones son la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas: pueden clasificarse en:

Radiación no ionizante: Incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible.

Radiación ionizante: Incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayos gamma.

Teniendo en cuenta el puesto de trabajo de Soldador, se puede decir que el operario está expuesto a radiaciones infrarrojas y ultravioletas de manera diaria.

El anexo II de Radiaciones, de la Resolución MTEySS N° 295/03, establece las condiciones de seguridad para trabajos con radiaciones.

La misma establece: Valores límites para la exposición a radiación luminosa y del infrarrojo próximo y también, a radiaciones ultravioletas.

RADIACIÓN LUMINOSA Y DEL INFRARROJO PRÓXIMO

Valores recomendados

Los valores límite para la exposición laboral de los ojos a la radiación luminosa de banda ancha e infrarroja próxima, se aplican a la exposición en cualquier jornada de trabajo de 8 horas y hay que conocer la radiancia espectral (LI) y la irradiancia total (E) de la fuente medida en los ojos del trabajador. Generalmente, datos espectrales tan detallados de una fuente de luz blanca sólo son necesarios si la luminancia de la fuente sobrepasa el valor de 1 cd/ cm2. A luminancias inferiores a ese valor, no se sobrepasará el valor límite.

Los valores límite son:

1. Para proteger la retina contra la lesión térmica producida por una fuente de luz visible no se debe sobrepasar la radiancia espectral de la lámpara, comparada con la función R (I) cuyos valores se dan en la Tabla 1:



en la que LI viene expresada en W/ (cm2 . sr* . nm) y t es la duración de la visión (o duración del impulso, si la lámpara es pulsante) expresada en segundos, pero limitada a duraciones de 10 microsegundos (ms) a 10 segundos (s), y a es la subtensa angular de la fuente en radianes (rad). Si la lámpara es oblonga, a se refiere a la medida aritmética de las dimensiones más larga y más corta que puedan verse. Por ejemplo, a una distancia de observación r=100 cm con respecto a una lámpara tubular de longitud I=50 cm, el ángulo de visión a es:

$$a = 1/r = 50/100 = 0.5 \text{ radianes } (2)$$

(*) Estéreoradian

Para duraciones de pulso inferiores a 10 ms, el valor límite es el mismo que para 10 ms. Como el riesgo térmico para la retina frente a las fuentes pulsantes se deriva asumiendo una pupila de 7 mm de diámetro, pupila adaptada a la oscuridad, estos límites de exposición pueden modificarse para las condiciones de luz de día, a menos que las duraciones de la exposición sean superiores a 0,5 segundos.

2. Para proteger la retina contra las lesiones fotoquímicas producidas por la exposición crónica a la luz azul (305 < l < 700 nm), no se debe sobrepasar la radiancia espectral integrada de una fuente luminosa, comparada con la función de riesgo de la luz azul, B (l), cuyos valores se dan en la Tabla 1:

Al producto ponderado de LI por B (I) se le denomina Lazul. Para una fuente de radiancia L, ponderada con la función de riesgo de la luz azul (Lazul) que sobrepasa los 10 mW/ (cm2.sr) en la región espectral azul, la duración permisible de la exposición, tmax, expresada en segundos es simplemente:

Lazul

Estos últimos límites son mayores que el valor límite para la radiación láser de 440 nm (véanse los valores límite para láser), por la precaución necesaria relacionada con los efectos de la banda espectral estrecha en el caso de los valores límite para láser. Para

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

una fuente luminosa que subtienda un ángulo menor de 11 mrd (0,011 radianes), los límites antes indicados se mitigan de modo que la irradiancia espectral (El) ponderada con la función de riesgo de la luz azul B (I) no sobrepase Eazul.

Para una fuente cuya irradiancia ponderada de la luz azul, Eazul, sobrepase el valor de 1 mW/cm2, la duración máxima permisible de la exposición, tmax, en segundos es:

t max < 10 mJ/cm2 (para t < 104 s) (6)

Eazul

- 3. Para proteger a los trabajadores que se les ha quitado el cristalino (operación de cataratas) frente a las lesiones fotoquímicas en la retina a la exposición crónica, la función B (I) puede no dar la indicación adecuada del aumento de riesgo de la luz azul. Aunque a estos trabajadores se les haya colocado quirúrgicamente en el ojo una lente intra-ocular que absorba la radiación ultravioleta (UV) se debe usar la función B(I) de ajuste en las ecuaciones 3a, 3b, 5a y 5b y extender el sumatorio desde 305 < I< 700 nm. Esta función alternativa B(I) se la denomina función de Riesgo Afáquico, A(I) (Tabla 1)
- 4. Radiación infrarroja (IR):
- a) Para proteger la córnea y el cristalino: para evitar lesiones térmicas en la córnea y posibles efectos retardados en el cristalino (cataractogénesis), la exposición a la radiación infrarroja (770 nm < l< 3mm) en ambientes calurosos debe limitarse para períodos largos (>1000 s) a 10 mW/cm2, y a:
- b) Para proteger a la retina: para una lámpara calorífica de rayos infrarrojos o cualquier fuente del IR-próximo en la que no existe un fuerte estímulo visual (luminancia inferior a 10-2 cd/m2), la radiancia del IR-A o IR-próximo (770 nm < l< 1400 nm) contemplada por el ojo debe limitarse a: para períodos superiores a 10 segundos. Para períodos inferiores a 10 segundos, aplicar la ecuación 1 sumada a la del rango de longitud de onda de 770 a 1400 nm. Este límite está basado en una pupila de 7 mm de diámetro (ya que puede no existir la respuesta de rechazo debido a la ausencia de luz) y un detector de visión de campo de 11 mrad.

D Las ecuaciones (1) y (8) son empíricas y, en sentido estricto, no son dimensionalmente correctas. Para conseguir que estas fórmulas fueran dimensionalmente correctas, habría que introducir un factor de corrección dimensional, k, a la derecha del numerador de cada ecuación. Para la ecuación (1) sería k1 = 1 W. Rad.s1/4 (cm2.sr), y para la ecuación (8), k2 = 1W.rad/ (cm2 . sr)

TABLA 1
Funciones espectrales ponderadas para el riesgo de la UVR en la retina

ongitud de onda (nm)	Riesgo afáquico función A(λ)	Riesgo a la luz azul función B(λ)	Riesgo térmico para la retina función R(λ)
306-335	6,00	0.01	7 <u>2</u> 3
340	5,88	0,01	8 4 8
345	5,71	0,01	
350	5,46	0,01	
355	5,22	0,01	\$70
360 365	4,62 4,29	0,01	왕 교 수있. 27:8 113 대
370	3,75	0,01 0,01	20 0 20
375	3,56	0.01	75.75%
380	3.19	0.01	_
385	2,31	0.0125	0.125
390	1,88	0,025	0,25
395	1,58	0,050	0,5
400	1.43	0,100	1.0
405	1,30	0,200	2,0
410	1,25	0,400	4,0
415 420	1,20 1,15	0,800 0,900	8,0 9,0
425	1,11	0,950	9,5
430	1.07	0,980	9.8
435	1,03	1,000	10.0
440	1,000	1,000	10,0
445	0,970	0,970	9,7
450	0,940	0,940	9,4
455	0,900	0,900	9,0
460	0,800	0,800	8,0
465 470	0,700 0,620	0,700 0,620	7,00 6,2
475	0,550	0.550	5.5
480	0,450	0.450	4,5
485	0,400	0.400	4.0
490	0,220	0,220	2,2
	0.400	0.160	1,6
495	0,160		
495 500	0,160	0,100	1,0
500	0,100		\$0.993°
500 Longitud de onda	0,100 Riesgo afáquico	0,100 Riesgo a la luz azul	Riesgo térmico para la retina función R(λ)
500 Longitud de onda (nm) 505 510	0.100 Riesgo afáquico función A(λ) 0.079 0.063	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1,0 1,0
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515	0,100 Riesgo afáquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1,0 1,0 1,0
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520	0,100 Riesgo afáquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1,0 1,0 1,0 1,0
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525	0.100 Riesgo afâquico función A(λ) 0.079 0.063 0.050 0.040 0.032	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530	0.100 Riesgo afáquico función A(λ) 0.079 0.063 0.050 0.040 0.032 0.025	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1,0 1,0 1,0 1,0
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535	0,100 Riesgo afáquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0.063 0.050 0.040 0.032 0.025 0.020	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540	0,100 Riesgo afáquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,025 0,020 0,016	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535	0,100 Riesgo afáquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0.063 0.050 0.040 0.032 0.025 0.020	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555	0.100 Riesgo afáquico función A(λ) 0.079 0.063 0.050 0.040 0.032 0.025 0.020 0.016 0.013 0.010 0.008	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560	0,100 Riesgo afáquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565	0,100 Riesgo afáquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,005	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0.063 0.050 0.040 0.032 0.025 0.020 0.016 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570	0,100 Riesgo afâquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,008 0,006 0,005 0,004	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,005 0,005	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575	0.100 Riesgo afáquico función A(λ) 0.079 0.063 0.050 0.040 0.032 0.025 0.020 0.016 0.013 0.010 0.008 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,006 0,005 0,004 0,003	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580	0.100 Riesgo afáquico función A(λ) 0.079 0.063 0.050 0.040 0.032 0.025 0.020 0.016 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585	0.100 Riesgo afáquico función A(λ) 0.079 0.063 0.050 0.040 0.032 0.025 0.020 0.016 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580	0.100 Riesgo afáquico función A(λ) 0.079 0.063 0.050 0.040 0.032 0.025 0.020 0.016 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590	0,100 Riesgo afáquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
500 Longitud de onda (nm) 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 580 585 590 595	0,100 Riesgo afâquico función A(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001	0,100 Riesgo a la luz azul función B(λ) 0,079 0,063 0,050 0,040 0,032 0,025 0,020 0,016 0,013 0,010 0,008 0,006 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001	Riesgo térmico para la retina función R(λ) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

Valores límite umbral

Los valores límite para la exposición laboral a la radiación ultravioleta incidente sobre la piel o los ojos son los siguientes:

Radiación ultravioleta (180 a 400 nm)

- 1. La exposición UV radiante incidente sobre la piel o los ojos sin proteger, no debe sobrepasar los valores indicados en la Tabla 1 en un período de 8 horas. Los valores se dan en julios por metro cuadrado (J/m2) y en milijulios por centímetro cuadrado (mJ/cm2) [Nota: 1 mJ/cm2 = 10 J/m2].
- 2. El tiempo de exposición en segundos (t max) para alcanzar el valor límite de la radiación ultravioleta (UV) que incide sobre la piel o los ojos sin proteger, se puede calcular dividiendo 0,003 J/cm2 por la irradiancia efectiva (Eeff) en watios por centímetro cuadrado (W/cm2).

tmax = 0,003 (J/cm2)

. Eeff (W/cm2)

En donde: tmax = tiempo máximo de exposición en segundos

. Eeff = irradiancia efectiva de la fuente monocromática a 270 nm en W/cm2.

Nota: 1 W = 1 J/S

3. Para determinar la Eeff de una fuente de banda ancha ponderada frente al pico de la curva de efectividad espectral (270 nm), se debe emplear la fórmula siguiente:

La Eeff también puede medirse directamente con un medidor de radiaciones ultravioletas UV que lleve incorporada lectura espectral directa que refleje los valores relativos de la eficacia espectral de la Tabla 1. En cualquier caso, estos valores pueden compararse con los de la Tabla 2.

Región espectral UV- A (315 a 400 nm)



Además del TLV anteriormente propuesto, la exposición de los ojos sin proteger a la radiación UV-A no debe exceder de los valores sin ponderar siguientes:

- a) Una exposición radiante de 1,0 J/cm2 para períodos de una duración inferior a 1000 segundos.
- b) Una irradiancia de 1,0 mW/cm2 para períodos de una duración de 1000 segundos o superiores.

Todos los límites anteriores para la radiación UV se aplican a las fuentes que subtienden un ángulo menor de 80° en el detector. Las fuentes que subtienden un ángulo mayor deben medirse sólo sobre un ángulo de 80°.

TABLA 1

Valor límite para la radiación ultravioleta y la efectividad espectral relativa

Longitud de onda (nm)	Valor límite (J/m²)∆	Valor limite (mJ/cm²)∆	Efectividad espectral Relativa S (λ)
180	2500	250	0,012
190	1600	160	0,019
200	1000	100	0,030
205	590	59	0,051
210	400	40	0,075
215	320	32	0,095
220	250	25	0,120
225	200	20	0,150
230	160	16	0,190
235	130	13	0,240
Longitud de onda (nm)	Valor límite (J/m²)∆	Valor límite (mJ/cm²)∆	Efectividad espectral Relativa S (λ)
240	100	10	0,300
245	83	8,3	0,360
250	70	7,0	0,430
254#	60	6,0	0,500
255	58	5,8	0,520
260	46	4,6	0,650
265	37	3,7	0,810
270	30	3,0	1,000
	31	3,1	0,960
275	31	0,1	0,000

Longitud de onda (nm)	Valor limite (J/m²)∆	Valor límite (mJ/cm²)∆	Efectividad espectra Relativa S (λ)
285	39	3,9	0,770
290	47	4,7	0,640
295	56	5,6	0,540
297#	65	6,5	0,460
300	100	10	0,300
303#	250	25	0,120
305	500	50	0,060
308	1200	120	0,026
310	2000	200	0,015
313#	5000	500	0,006
315	1,0 x 10 ⁴	1,0 x 10 ³	0,003
316	1,3 x 10 ⁴	1,3 x 10 ³	0,0024
317	1,5 x 104	1,5 x 10 ³	0,0020
318	1,9 x 104	1,9 x 10 ³	0,0016
319	2,5 x 10 ⁴	2,5 x 10 ³	0,0012
320	2,9 x 104	2,9 x 10 ³	0,0010
322	4,5 x 104	4,5 x 10 ³	0,00067
323	5,6 x 104	5,6 x 10 ³	0,00054
325	6,0 x 10 ⁴	6,0 x 10 ³	0,00050
328	6,8 x 10 ⁴	6,8 x 10 ³	0,00044
330	7,3 x 10 ⁴	7,3 x 10 ³	0,00041
333	8,1 x 104	8,1 x 10 ³	0,00037
335	8,8 x 10 ⁴	8,8 x 10 ³	0,00034
340	1,1 x 10 ⁵	1,1 x 104	0,00028

375	3,9 x 10 ⁵	3,9 x 10 ⁴	0,000077	
Longitud de onda (nm)	Valor limite (J/m²)∆	Valor limite (mJ/cm²)∆	Efectividad espectral Relativa S (λ)	13 · 13 · 14 · 14 · 14 · 14 · 14 · 14 ·
380	4,7 x 10 ⁵	4,7 x 10 ⁴	0,000064	
385	5,7 x 10 ⁶	5,7 x 104	0,000053	•
390	6,8 x 10 ⁵	6,8 x 10 ⁴	0,000044	•
395	8,3 x 10°	8,3 x 10 ⁴	0,000036	•
400	1,0 x 10 ⁶	1,0 x 10 ⁵	0,000030	-

1,3 x 10⁵

1,5 x 10⁵

1,9 x 10°

2.3 x 10⁵

2,7 x 10⁵

3,2 x 10⁵

1,3 x 104

1,5 x 104

1,9 x 104

2,3 x 104

2,7 x 104

3,2 x 104

0,00024

0,00020

0,00016

0.00013

0.00011

0.000093

Los valores intermedios deben obtenerse por interpolación

#Líneas de emisión para el espectro de descarga del mercurio.

 $\Delta I mJ/cm^2 = 10 J/m^2$

345

350

360

365#

370

TABLA 2

Duración de la exposición en determinadas irradiancias efectivas de radiación UV actinica

Duración de la exposición por día	Irradiancia efectiva Eeff (µW/cm²)
8 horas	0,1
4 horas	0,2
2 horas	0,4
1 hora	8,0
30 minutos	1,7
15 minutos	3,3
10 minutos	5
5 minutos	10
1 minuto	50
30 segundos	100
10 segundos	300
1 segundo	3000
0,5 segundos	6000
0,1 segundos	30000

11. <u>IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS:</u>

Teniendo en cuenta las condiciones generales de trabajo en el taller de soldadura de la empresa GEOCOR SRL, se lograron identificar los siguientes riesgos:

- Cortes, lesiones en extremidades por deficiencia de iluminación.
- Pérdida auditiva.
- Lesión ocular, fatiga.
- Cansancio, fatiga, estrés, bajo rendimiento.
- Accidentes ante una emergencia.
- Falta de señalización.
- Incendios.
- Golpe de calor/ carga térmica.
- Estrés térmico.

12. EVALUACION DE LOS RIESGOS.

A partir de los riesgos identificados en el taller de SOLDADURA de BASE GEOCOR, se determinó el método de evaluación seleccionado para el análisis de los mismos.

Se realizo la medición de los factores de riesgos ambientales como ser: ILUMINACION, RUIDO, CARGA DE FUEGO.

12.1 MEDICION DE RUIDO.

La medición de ruido en el ambiente laboral del taller de soldadura en Base Geocor, se realizó con el uso de un decibelímetro marca CEM, modelo DT-8852. El mismo se encuentra totalmente calibrado, y con su certificado correspondiente.

Para la toma de mediciones se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- Condiciones laborales
- Calibración de equipo de medición
- Establecer puntos de medición.



Este equipo cuenta con filtros de ponderación frecuencia A y respuesta lenta.


12.1.1 CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO.



FACULTAD DE INGENIERÍA

ABOR	ATORIO DE CALIBRACION	
0	F. de calibración: 30/ene/2023	Material: Sound Level Meter
Instrumento	Cliente: Geocor S.R.L.	Fabricante: CEM
stra	Nº de Páginas- 3	Modelo: DT-8852
M.		Nº de Serie: 190204866
	Valor min. Val.	Máx. Unidad Apreciación
Rango	Medicida: Ver página/s siguiente/s	dB
Ra	Apreciación Ver página/s egulente/s	dB
or	Patrón: Calibrador de Nivel Sonor	o Marca/Modelo Epta Instr. ND-9
Salibrador	Rango medic.: 0 114	dB No Serie: N211187
Califi	Aprec/Incertia 0,01	dB N ^o y fecha calibrac.: MAR021222 2/12/2022
JO.	Patrón:	Marca/Modelo: -
Calibrador	Rango medic.:	Nº Serie:
Cali	Aprec/Incertid.	Nº y fecha calibrac.:
Calculo	Factor de Cobertura I 2	
R2, eva nor un f le cobe El valor Este ce las men nanteni naciona Sistema	ilizada en base a la incertidumbre estándar tip factor de cobertura de K = 2, que para una dis artura de aproximadamente el 95%. r de incertidumbre esta expresado en el rango intificado es emitido en conformidad con los re- diciones involucradas en el presente Certifical idos en el INTI según la legislación vigente o i	quenimientos de acreditación de la norma ISO 17025 do proveen trazabilidad a los patrones de medida a patrones mantenidos por otros laboratorios unidades físicas de medida en concordancia con el
	2	
alibrat	MASSOCIAS.I.	MAR MAR
	FERNANDO SQUARTINI THERACIONES LABORATORIO	ISABEL MARADONA OSSENTE GENERAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

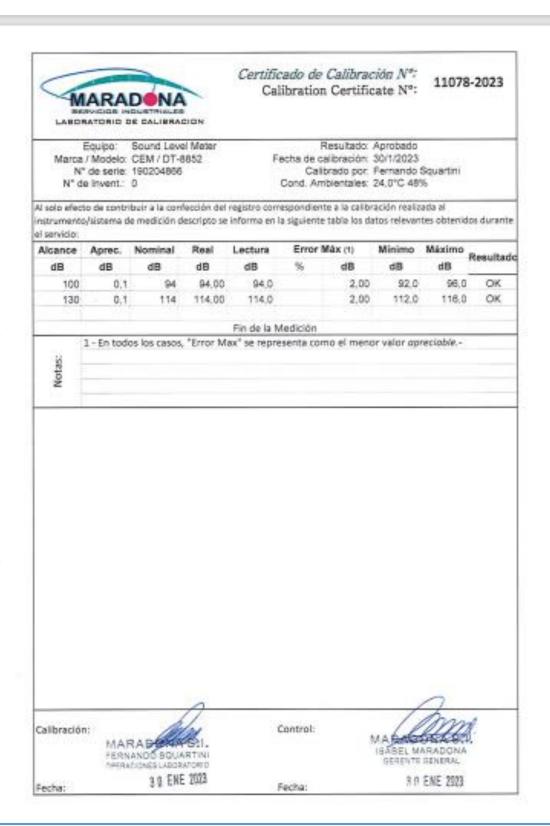



12.1.2 CROQUIS- TALLER DE SOLDADURA.

PUNTO DE MEDICION 1 PUNTO DE MEDICION 2 PUNTO DE MEDICION 2



12.1.3 PROTOCOLO DE MEDICION DE RUIDO - RES 85/12 SRT.

	Datos del establecimien	to
Razón Social: GEOCO	or set.	240
Dirección: Zump parc . 3	4 km 1429 - GRAL Mos	เอเร
Localidad: GRAL EN	erave Maszawii	2010/0
Provincia: SALTE		
C.P.: 4061 H	C.U.T.: 307079/849;	3 .
	Datos para la medición	
n Marca, modelo y número de s De creasishe trees, succeptor		
2010 CHEST - CO. 13 TO - 12 TO	ración del instrumento utilizado en	
Fecha de la medición:	on Hora de inicio:	m Hora finalización:
24-02-2023	08:00 ks	18:00 %
	ormales y/o habituales de trabajo	
AS COUDINOUS LAR EL CUAL SE REMIRM	DIRALES SON EN UN TRA A DIARIO LA COUTTEUTI SÚA	LER DE SOLVANDRA EN
AS COUDI MOVES LAR EL CUAL SE REALIZA I HACICUMO UNO DE AM SPIPE.	STRALES SON EN UN TRA A BINERO LA COUSTRUTTION DENOGRAS, hottosor barroll e trabajo al momento de la media	LER DE SOLVABURA EN LE PRETABBLEABOS; US Y HERRATIEUMS DE
AS COUDI MOVES LAR EL CUAL SE REALIZA I HACICUMO UNO DE AM SPIPE.	STRALES SON EN UN TRA A BINERO LA COUSTRUTTION DENOGRAS, hottosor barroll e trabajo al momento de la media	LER DE SOLVABURA EN LE PRETABRICADOS, 105 Y HERRANIEUMS DE
AS COUDI MOUES LAR EL CUAL SE REMITAN I HACIONO UNO DE AM SOLPE.	STRALES SON EN UN TRA A BINERO LA COUSTRUTTION DENOGRAS, hottosor barroll e trabajo al momento de la media	LER DE SOLVABURA EN LE PRETABRICADOS, 105 Y HERRANIEUMS DE
AS COUDI MOUES LAR EL CUAL SE REMITAN I HACIONO UNO DE AM SOLPE.	STRALES SON EN UN TRA A BINERO LA COUSTRUTTION DENOGRAS, hottosor barroll e trabajo al momento de la media	LER DE SOLVABURA EN LE PRETABRICADOS, 105 Y HERRANIEUMS DE
AS COUDI CLOUES LAR EL CUAL SE REALIZA A HACIONO UNO DE AM SPIDE. HDescriba las condiciones d CONDICIONES NOR	STRALES SON EN UN TRA A BINERO LA COUTTEUR ISSA DLINGGRAS , NOTOSOL BARION e trabajo al momento de la media mara S .	LER DE SOLVABURA EN AE PRETAMBRICADOS, INS Y HERRANIEUMS DE SIÓN.
AS COUDI MOVES LAR EL CUAL SE REALIZA I HACIONO UNO DE AM SOLPE. HDescriba las condiciones d CONDICIONES NOR	STRALES SON EN UN TRA A BINERO LA COUSTRUTTION DENOGRAS, hottosor barroll e trabajo al momento de la media	LER DE SOLVABURA EN AE PRETAMBRICADOS, INS Y HERRANIEUMS DE SIÓN.

Pierra, actaración y registro del Profesional interviniente.



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO <u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

FACULTAD DE INGENIERÍA

	(3e) of a year					ю	_	Puller	ŷ		Dirección:	Razánza e
	(belofereasite attriosal)					SOLDADURA	CORTE DE PREFABRICADOS	Sealer	90		oe Direccién: BUTA NACIONAL 34 - KM 1429	Razánzacial: GEOCOR SRL
						SOLDADOR	AMOLADOR	Parala / Parala lipa / Parala afail	90			
						8H8	4 HS	Tirapa de rapaisifia del leaksjadar [Te _s en karan]	3	DATOS D	Localidad: GRAL.E. MOSCONI	
						энс	9 HS	Tirapade idequalia lirapade ardialia	Э	DATOS DE LA MEDICIÓN	SAL.E.	
						VIERMITENT	ИТЕВМПЕМ	Caradro dina querrales del raida a medio fundicant informibele / de impolan ad- impolan de impolan de	Ē	ICIÓN	C.P.:4560	
						N/A	N/A	RUIDO DE IMPULSO PRO O DE IMPACTO Hiarly piada paralle Jackilias pandarada C JIC pian, rad PCI JI	B		Provincia: SALTA	C.U.I.T.:30707918493
						86 dBA	85 dB A	pty Hisel de persión sofolissi integrado [Lifety, Te es ditit]	SOHIDO COH			8493
						N/A	N/A	Recolleda de La cons de La cons de La cons	SOHIDO COHTIHUO . IHTERHITEHTE			
						N/A	N/A	gilo Dania (ra pararalaje X)	RHITEHTE			
672.7PH						<u> </u>	8	Captera repairit dirii presilitati presilitati	3			

FACULTAD DE INGENIERÍA

Marke Purp uncount, 34 - 129 1929 Therefore, Dury uncount, 34 - 129 1929 Therefore, Dury uncount, 34 - 129 1929 Therefore, Dury uncount, 34 - 129 1929 Therefore, Service and Day 129 1929 Ther
4. Address it Near
#
UMMUCE REMIRENDE INTROCCIONO DE RUIDO EN LOS FINITED DESGRADADOS, LE DESCRIPTORES DE REMINADO EN LA PROPILIDADE DE REMINADO EN LA PROPILIDADE LA CONTRADADO. LOS ENFORMACIONES CANTRA PROBINADO CANTRA PARA LINEGIDAL COPRIDADA. COPRIDADA.
OPTITION.
OPT/70.

12.1.4 VALORES LIMITES PARA EL RUIDO.

TABLA
Valores limite PARA EL RUIDO°

Duraci	ón por día	Nivel de presión or día acústica dBA*		
Horas	24 16 8 4 2	80		
	16	82		
	8	85		
	4	88		
	2	91		
	1	91 94		
Minutos	30	97		
	15	100		
	7,50 A	103		
	3,75 Δ	106		
	1.88 Δ	109		
	0,94 Δ	112		
Segundos A	28.12	115		
	14.06	118		
	7,03	121		
	3,52	124		

TABLA
Valores limite PARA EL RUIDO®

Duración por día	Nivel de presiór acústica dBA*
1.76	127
0,88	130
0,44	133
0,22	136
0,11	139

[°] No ha de haber exposiciones a ruido continuo, intermitente o de impacto por encima de un nivel pico C ponderado de 140 dB.

Δ Limitado por la fuente de ruido, no por control administrativo. También se recomienda utilizar un dosimetro o medidor de integración de nível sonoro para sonidos por encima de 120 decibeles.

^{*} El nivel de presión acústica en decibeles (o decibelios) se mide con un sonômetro, usando el filtro de ponderación frecuencial A y respuesta lenta.

12.1.5 CONTROLES EN EL TRABAJO CON EXPOCISION AL RUIDO.

ORGANIZACIONAL: La empresa GEOCOR SRL, se encarga de realizar capacitaciones al personal de forma periódica, para concientizar al personal en cuanto a los riesgos a los que se exponen diariamente y también, a las posibles enfermedades profesionales que pueden contraer.

Por otra parte, los operarios se realizan estudios una vez al año, en el cual se exige una audiometría para conocer el estado actual del oído de cada uno.

FISICO/HUMANO: Los operarios deben hacer uso de protectores auditivos siempre que se expongan a equipos, o condiciones de trabajo donde haya ruido.

Es fundamental recomendar la rotación de personal para disminuir los tiempos de exposición de los operarios.

En este caso, los protectores auditivos que se utilizan son los endoaurales tipo tapón, como se muestra en la imagen de abajo.



Los protectores auditivos endoaural permiten reducir un nivel de ruido de 15 a 30 decibeles.

12.2 MEDICION DE ILUMINACION.

La medición de iluminación en el ambiente laboral del taller de soldadura en Base Geocor, se realizó con el uso de un luxómetro digital marca CEM, modelo DT-3809. El mismo se encuentra totalmente calibrado, y con su certificado correspondiente.

Para la toma de mediciones se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:


- Condiciones climáticas.
- Condiciones de las fuentes lumínicas, incluyendo su limpieza e integridad.
- Calibración de equipo de medición
- Establecer puntos de medición.




12.2.1 CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO.



FACULTAD DE INGENIERÍA

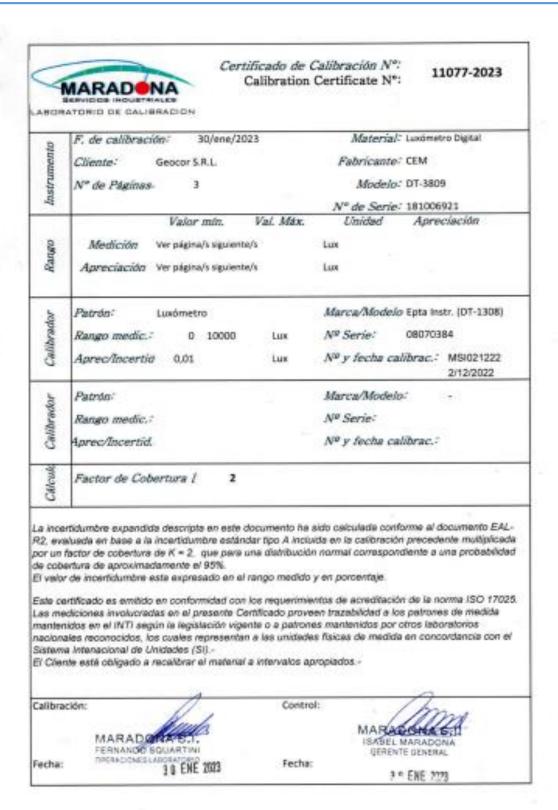


FACULTAD DE INGENIERÍA

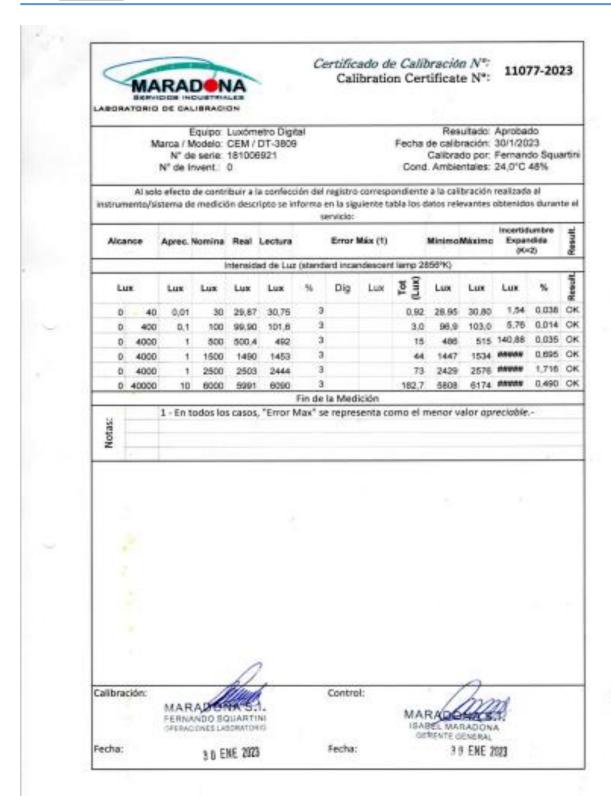




12.2.2 CROQUIS DEL TALLER DE SOLDADURA- DISTRIBUCION DE LUMINARIAS.

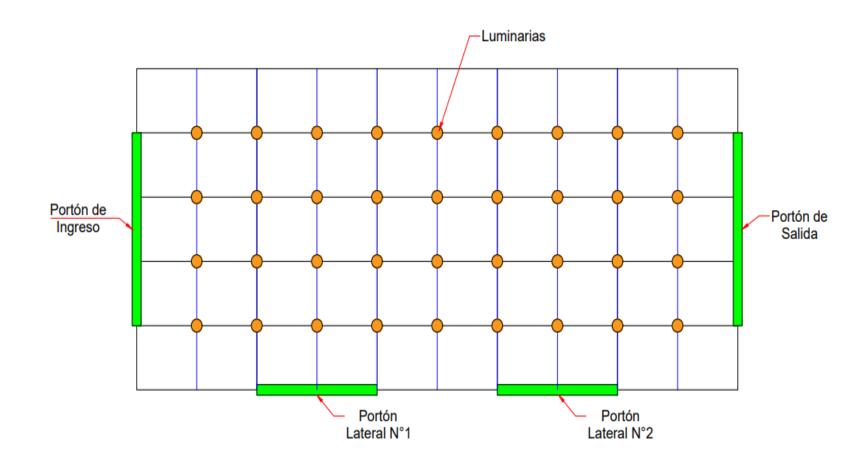



12.2.3 CROQUIS DE PUNTOS DE MEDICION EN EL TALLER DE SOLDADURA.

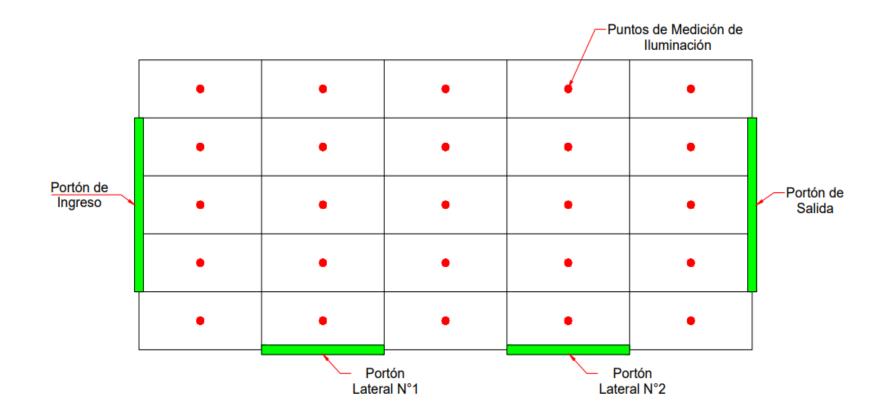

<u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL

DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

FACULTAD DE INGENIERÍA

	MEDICIONES EN LUX.								
390	405	440	425	410					
285	325	370	415	490					
370	445	380	405	395					
290	365	395	440	385					
405	450	420	430	470					

Definir índice del local.

Índice Local = Largo x Ancho

Altura de montaje x (Largo + Ancho)

Índice Local = 45 metros x 20 metros.

5,40 x (45+20)

Índice Local = 900 / 351

Índice Local = 2, $56 \Rightarrow 3$

<u>Determinar N° De Puntos de medición</u> = (x + 2) 2

 N° Puntos = (3+2) 2

 N° Puntos = 25

Determinar E Media.

E Media = <u>suma de valores medidos (lux)</u>

Cantidad de puntos medidos

E Media = 10.570 / 25

E Media = 422 lux.

Uniformidad de Iluminancia según Anexo IV, Dec. 351/79.

E Minima > o = E Media

2

E Minima > 0 = 422 / 2

E Minima > 0 = 211.

290 > o = 211 SI CUMPLE.

12.2.4 VALORES LIMITES SEGÚN TABLA 2 DEL ANEXO IV.

Iluminación general	300
Iluminación localizada para trabajos delicados en banco o máquina, verificación de medidas, rectificación de piezas de precisión	1000
Trabajo de piezas pequeñas en banco o máquina, rectificación de piezas medianas, fabricación de herramientas, ajuste de máquinas	500
Soldadura	300
Tratamiento cunorficial de metales	300
Tratamiento superficial de metales	300
Pintura:	300



12.2.5 PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION - RES. 84/12 SRT.

		ANEXO
PROTOCOLO PARA S	MEDICIÓN DE ILUMINACIO	ON EN EL AMBIENTE LABORAL
(1) Razón Social: GEOCOZ	SST	
(2) Dirección: DUTA MACH	SUAL 34 - Kh (429	₹
O Localidad: GRAL GAR	NOSCOUL	
(4) Provincia: SOLTA -		
01 C.P.: 4562 m	U.LT.: 30-707918	9-3.
(7) Horarios/Tumos Habituales de Новачело ъд 16:00 г	Trabajos 1 18:00 - BELVINE	es a vigilines.
(8) Marca, modelo y número de se	Extos de la Medicida rie del instrumento utilizado;	- Роде т.д. n.32 - им. 216 изгалом.
(9) Fecha de Calibración del Instru (11) Metodología Utilizada en la M	imental utilizado en la medición:	26-01-2023
(r) Fecha de la Medición: () 7 - () 2 - 2 () 2 3	(12) Hora de Início: 06 : 00 hs -	(13) Hora de Finalización:
(i-) Condiciones Atmosféricas:	BUSHING SOLGANO	0.32°C-
	ocumentación que se Adjuntura:	a fa Medicion
(1) Certificado de Calibración.	2.7	
16) Plano o Croquis del establecir	niento,	
(η Observaciones:		

Firms. Acturación y Registro del Profesional Interviniente

FACULTAD DE INGENIERÍA

	Lucto delle nearcoon de liennancoon en en en more de sa pagan de contra e contra padees personante de managa de cos menaga de contra padees personante de managa de contra y sun servicemente de managa econtra y sun servicemente de managa econtra y sun	Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones.	Dissolve Ruga Ninciousis 24 - KP 1429 Limited in Dansy Millian Architecture P. 4562 France Supers.	. h	
--	---	---	--	-----	--

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

Market Score Waster State Stat	The state of the s		Ranks Social					ritt: 30	307074 JB49-3	49-3	
Sector S	Scalar Secritor Person Parato Type of Targe of Target Secritor Person Parato Type of Target Secritor Person Parato Type of Target Secritor Person Parato Type of Target Secritor Parato Parato Type of Target Secritor Parato Para	Dancel	2		14.31			vs. Deferra	四 HS 62	Position 5.0	CTR .
Note of the control	Social Treats Parising Parisin	Sec. E	W. 33	THE REAL PROPERTY.	Contractor of the Contractor o	Dane av ly Medic	- Qui			THE REAL PROPERTY.	
08:30 Thilter is sasingles in Sold hold R. Hintth . LED. Govern 265≥24 422	Miller be sea hateneds Sold who Fig. Hinter 1 LED. General 265 211 422.	ato de sedeni	8 5	Socker		Tipo de Berninacide Named / Anticad (Minta	(ii) The fe Dante: Lambicz Incredencent/ Descript/Mida		0	Water Medido (Lax)	Onl Valor respectido Septémente Segan Acesso IV Dec. 351/79
	1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		S. 90	TMUSEL	SOLD ADOR.	MIXTRA .	169.	GENERAL	112 < 592	422	300 lvx
	9 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6										
8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9										
7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9										
8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)										
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4										
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	10 10 10 10 10 10 10 10	*									
11	13. 13. 13. 14. 14. 15.										
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	13. Theory sciones.	0.0									
13	13 That we know a control of the con	=									
	Thurst keep.	13									

12.2.6 CONTROLES PARA MANTENER UNA OPTIMA ILUMINACION EN EL LUGAR

DE TRABAJO.

ORGANIZACIONAL: La empresa GEOCOR SRL, se encarga de realizar capacitaciones al personal de forma periódica, para concientizar al personal en cuanto a los riesgos a los que se exponen diariamente y también, a las posibles enfermedades profesionales que pueden contraer con respecto a la fatiga visual, sobreesfuerzo visual, y otras relacionadas específicamente a la vista.

Por otra parte, los operarios se realizan estudios una vez al año, en el cual se les realiza un estudio de FONDO DE OJO, para conocer el estado actual de la vista de cada uno. En este estudio se tiene en cuenta fundamentalmente el tipo de trabajo que realiza el operario.

<u>MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:</u> el medio de ambiente de trabajo presenta confort visual, ya que la cantidad de luminarias es la adecuada para la dimensión del taller de trabajo.

El mismo cuenta con una cantidad de 32 lámparas led en la totalidad del espacio de trabajo, las cuales están en perfectas condiciones y posicionadas en el lugar correspondiente. También, cuenta con la entrada de iluminación natural, ya que cuenta con 4 portones que se encuentran abiertos durante la jornada laboral.

Esto permite que los trabajadores trabajen en total comodidad, evitando el sobreesfuerzo visual, fatiga, cansancio, dolores de cabeza, etc.

FISICO/HUMANO: Los operarios hacen uso de protectores oculares, ya sean gafas oscuras (días soleados y en exposición de rayos UV) y también, gafas claras (días nublados y trabajos de precisión).

En caso del operario que manipula la amoladora, el mismo usa no solo gafas oculares sino también, protección facial para cubrir el rostro en su totalidad.



El soldador, utiliza protección facial con fotosensible, el cual es el material adecuado para el tipo de trabajo; ya que, protege al mismo de las radiaciones que emanan de las tareas de soldadura.

Es fundamental recomendar la rotación de personal para disminuir los tiempos de exposición de los operarios.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



Los Elementos de protección personal utilizados, son los requeridos para evitar las lesiones en la vista. Una iluminación deficiente no solo puede ocasionar accidentes por la falta de visibilidad, sino también enfermedades profesionales futuras.

A continuación, se detallan algunos de los problemas que puede contraer el ojo humano por la mala iluminación en el ambiente laboral.

- **Pérdidas de Agudeza Visual**: Como consecuencia de un esfuerzo en percepción visual que exige la tarea.
- Fatiga Ocular: Como efecto de un confinamiento del hombre en recintos con iluminación inadecuada.
- **Deslumbramiento**: Debido a contrastes en el campo visual o a brillos excesivos de fuentes luminosas
- El Rendimiento Visual: Se ve afectado por falta de uniformidad en la iluminación, generando fatiga del sistema nervioso central.
- Fatiga Muscular: Al mantener posturas inapropiadas para poder alterar la distancia de trabajo respecto al plano en el cual se desarrolla la labor.

12.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

El profesional en seguridad debe organizar la defensa contra siniestro, emergencias y formación de equipos de extinción de incendios. Formar e informar al personal en todos los niveles y en la materia de su especialización, organizando charlas, cursos, campañas de prevención en la empresa.

Las acciones que conducen a la seguridad contra incendios son:

- a- Protección.
- b- Prevención.
- c- Extinción.

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL

DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

d- Investigación.

Para conocer el método de extinción más seguro en nuestro lugar de trabajo, creí

necesario conocer la carga de fuego que el mismo contiene, para lo cual se aplicara la

misma mediante el anexo IV de la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo 19.587, Dec.

351/79.

CARGA DE FUEGO: Peso de la madera por unidad de superficie (kg/m2) capaz de

desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el

sector de, incendio.

Como patrón de referencia se considerará la madera con poder calorífico inferior de

18,41.

12.4 ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO – TALLER DE SOLDADURA.

12.4.1 DATOS DE LA EMPRESA:

EMPRESA: Geocor SRL.

DIRECCION: Ruta Nac. 34, KM 1429

CIUDAD: Gral. Enrique Mosconi.

CUIT: 30-70791849-3

FECHA: 15/2/23

A tal efecto se aplicaron las especificaciones descriptas en el Capítulo 18 – Protección

contra incendios- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587.

Se trata de una empresa de prestación de servicios de construcción, limpieza de equipos

estáticos, obras metalmecánicas, etc. En este caso, se analizará el taller de soldadura de

la misma, teniendo en cuenta los materiales que lo componen para poder definir su carga

de fuego.

12.4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INVOLUCRADOS.

Teniendo en cuenta los materiales que componen al taller de soldadura de Base GEOCOR SRL y lo determinado en el capítulo 18, los materiales se clasifican en:

Muy combustibles: materias que, expuestas al aire, puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, papel, algodón y otros.

El taller se compone de mesas de trabajo, biombos y estantes con superficies de madera y fenólicos de pino.

12.4.3 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS MATERIALES.

DETERMINACION DEL RIESGO DE INCENDIO DEL SECTOR.

SECTOR: INDUSTRIAL – TALLER DE SOLDADURA

TABLA 2.1 - ANEXO VII, Decreto 351/79.

TABLA 2.1 Clasificación de los materiales según su combustión Actividad predominante Riesgos 1 2 3 4 5 6 7 Residencial NP R3 NP R4 Administrativo Comercial R3 Industrial R1 R2 R4 R5 R6 R7 Depósito Espectáculos NP NP R3 R4 Cultura

Notas: Riesgo 1: Explosivo / Riesgo 2: Inflamable / Riesgo 3: Muy Combustible / Riesgo 4: Combustible Riesgo 5: Poco Combustible / Riesgo 6: Incombustible / Riesgo 7: Refractarios

/ NP: No Permitido

12.4.4 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS VENTILADOS NATURALMENTE.

CUADRO 2.2.1

0	Riesgos							
Carga de Fuego	1	2	3	4	5			
Hasta 15 kg/m ²		F60	F30	F30)			
Desde 16 a 30 kg/m ²		F90	F60	F30	F30			
Desde 31 a 60 kg/m ²		F120	F90	F60	F30			
Desde 61 a 100 kg/m ²		F180	F120	F90	F60			
Más de 100 kg/m²		F180	F180	F120	F90			

La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos ventilados naturalmente según la tabla 2.2.1 es de F30.

12.4.5 DETERMINACION DE POTENCIAL EXTINTOR.

El potencial extintor minimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a los establecidos en la tabla 1.

		TABLA '	1		
			RIESGO		
CARGA DE FUEGO	Riesgo 1 Explos.	Riesgo 2 Inflam.	Riesgo 3 Muy Comb.	Riesgo 4 Comb.	Riesgo 5 Por comb.
hasta 15kg/m2			1.A	1.A	1.A
16.a 30 kg/m2		-	2.A	1.A	1.A
31 a 60 kg/m2		-	3.A	2.A	1.A
61 a 100kg/m2		1-7	6.A	4.A	3.A
> 100 kg/m2		A det	erminar en cada	caso	700000

El poder extintor minimo para extintor tipo A según tabla 1 equivale a 1A.

Los extintores deben ubicarse en lugares donde sea fácil de llegar y que al producirse un principio de incendio, en ningún momento puedan quedar aislados por el fuego.



Estarán ubicados a una altura no menos de 1,50 mts desde la parte superior del matafuego, con sus respectivas carteleras, ficha con todos los datos: vencimiento, poder extintor, fecha de recarga, etc.

CANTIDAD DE EXTINTORES:

Según el Dec. 351/79, se debe instalar un matafuego cada 200 metros cuadrados de superficie a ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuegos será de 20 metros para clase A, y 15 metros para fuegos de clase B.

CALCULO DE CANTIDAD DE EXTINTORES:

1 extintor ----- 200 m2

4,5 extintores -----900 m2.

TOTAL = 5 EXTINTORES CLASE ABC.

12.4.6 IDENTIFICACION DE LOS SECTORES Y SUPERFICIES.

El sector donde se realizó la evaluación de la carga de fuego es el TALLER DE SOLDADURA, de BASE GEOCOR SRL, el cual tiene una superficie de 900 m2.

12.4.7 CONDICIONES DE SITUACIÓN:

Condición S2: Cualquiera sea la ubicación del edificio estando este en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá cercarse preferentemente, con un muro de 3,00 m de altura mínima y 0,30 m de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0,08 m de hormigón.

12.4.8 CONDICIONES DE CONSTRUCCION:

C2/C3/C11.

Condición C 2: Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales, a los que se acceda desde un medio interno de circulación de ancho no menor de 3,00 m. podrán no cumplir con ningún requisito de resistencia al fuego en particular.

Condición C 3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1.000 m2. Si la superficie es superior a 1.000 m2, deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha.

Condición C 11: Los medios de escape del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas), serán señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, de metal bruñido o de espejo, colocadas en las paredes a 2 m. sobre el solado e iluminadas, en las horas de funcionamiento de los locales, por lámparas compuestas por soportes y globos de vidrio o por sistema de luces alimentado por energía eléctrica, mediante pilas, acumuladores, o desde una derivación independiente del edificio, con transformador que reduzca el voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas, no constituya un peligro para las personas, en caso de incendio.

12.4.9 Condiciones de extinción:

Condición E1: Se instalará un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será determinada por la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. En actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este medio de extinción, la autoridad competente exigirá su sustitución por otro distinto de eficacia adecuada.

12.4.10 DETERMINACION DE LA CARGA DE FUEGO.

Materiales combustibles presentes.

FACULTAD DE INGENIERÍA

<u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

MATERIAL	PESO EN KG	PODER CALORIFICO cal/kg	Q (cal).
MADERA (tablones)	2164,60 KG	4400	9.524.240,00
TOTAL ACUMULADO	2164,60 KG	4400	9.524.240,00

Cant de calo (cal)	or Q	Peso equivalente Pe (kg)	Superficie S (m2)	Carga de Fuego Qf (Kg/m2)
9.524.240,0	00	2,164,6 kg	900 m2	2,40 kg/m2

La carga de fuego del taller de soldadura es de 2,40 kg/m2.

12.4.11 CLASIFICACIÓN DE CARGA DE FUEGO.

Según el cálculo de carga de fuego, se lo puede clasificar en tres categorías:

60 kg/m2 < Qf < 60/kg/m2 : LEVE

Qf < 120 kg/m2 : COMUN

Qf > 120 kg/m2 : GRAVE.

En el estudio de carga de fuego realizado en el taller de soldadura, se obtuvo una carga de fuego de 2,40 kg/m2, para lo cual se la clasifica como una carga de fuego LEVE.

13. CONCLUSIONES.

A partir del análisis de las condiciones generales de trabajo en el taller de soldadura de GEOCOR SRL, priorizando los factores que a mi parecer son los más preponderantes según mis conocimientos y priorizando siempre la seguridad y el bienestar físico y mental de los trabajadores; llegue a las siguientes conclusiones:



<u>FACTORES ANALIZADOS:</u> ILUMINACION – RUIDO- PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y RADIACIONES.

1. Se realizó el estudio de medición de Ruido en el ambiente laboral, aplicando el PROTOCOLO DE MEDICION DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL de la Resolución 85/12, utilizando un sonómetro digital con el cual se pudo obtener como resultado que:

El taller de soldadura está dividido en 2 sectores, por lo cual se realizó una medición de una jornada de 9 hs en ambos, teniendo en cuenta que el soldador está expuesto 6 hs diarias y el amolador 4 hs; a partir de esto se obtuvo como resultado:

A partir de los resultados obtenidos, se realizó la comparativa con la tabla que establece el ANEXO V, de la Resolución 295/03; donde indica los valores límites permitidos para la exposición a ruido en el ambiente laboral.


Obteniendo como resultado final, que los trabajadores se encuentran expuestos a valores de ruido que, según la normativa vigente, son normales. Siempre y cuando, no olvidemos el uso de Elementos de protección personal y el poder realizar una rotación de personal minimizando de esta manera los tiempos de exposición.

Se adjunta tabla del Anexo V, Resolucion 295/03.

2. Se realizó la medición de ILUMINACION en el ambiente laboral, aplicando el PROTOCOLO DE MEDICION DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL de la Resolución 84/12, utilizando un luxómetro integrador el cual se pudo obtener como resultado que:

Se dividió el taller de soldadura de Base GEOCOR SRL en 25 puntos de medición, de los cuales el resultado final fue que el valor medido dio 422 lux, y la uniformidad de iluminancia fue correcta según el ANEXO IV, del Dec. 351/79.

TABLA 2: anexo IV- Dec. 351/79 - CAPITULO 12.

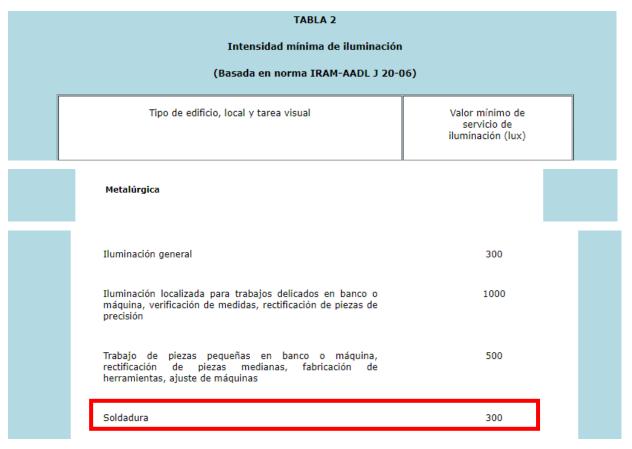

En fin, los trabajadores están expuestos a condiciones óptimas de iluminación, sin dejar de lado la importancia de Elementos de protección personal para poder proteger la vista y evitar futuras enfermedades profesionales.



 Se realizó el cálculo de carga de fuego del taller de soldadura de Base Geocor, aplicando el ANEXO VII – Dec. 351/79 -CAPITULO 18 y cumpliendo con todos los ítems detallado en el mismo.

En primer lugar, se determinó la cantidad de material combustible pertenecientes al taller de soldadura, para poder calcular la carga de obteniendo como resultado que la misma es de: 2,40 kg/m2 (Carga de fuego leve).

También, se determinó el potencial extintor siendo de 1ª, teniendo en cuenta que según la dimensión del taller el mismo debe contar con 5 extintores ubicados cada 200 metros de distancia; se pudo verificar que en este caso el taller de soldadura cuenta con 6 extintores de 10 kg tipo ABC; por lo cual esta cumpliendo con la protección contra incendios.

200 metros ------ 1 extintor ABC.

900 metros ----- = 4,5 extintores ABC.

TOTAL = 5 Extintores ABC para 900 metros (dimensión del taller)

Por último, se analizaron las condiciones de construcción, situación y evacuación; y medios de escape de evacuación.

Para el análisis de PROTECCION CONTRA INCENDIOS, se logró obtener como resultado final que la empresa cuenta y cumple con lo necesario para en caso de una emergencia que pudiera surgir, cumpliendo como mencione antes, con la normativa vigente.

4. En el caso del análisis del factor de RADIACIONES, si bien se desconoce el valor al que el operario SOLDADOR está expuesto con respecto a la radiación emitida durante el desarrollo de sus tareas de soldadura en el taller de BASE GEOCOR SRL, ya que no se cuenta con el equipo que puede medirlas; se puede concluir que considerando que el Proceso de Soldadura utilizado SMAW (Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido), los riesgos y las medidas de protección personal que se deben tomar para minimizar el riesgo de exposición a las



radiaciones no ionizantes son cumplidas a través del uso de los EPP específicos para este proceso.

Las exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosas son producidas por el arco eléctrico.

Los daños causados por la luz de alta intensidad que producen lesiones oculares y quemaduras pueden evitarse siguiendo estos pasos:

- Utilizando la protección adecuada y del modo correcto.
- Evitando las exposiciones cuando se es ajeno a la tarea.
- Realizando montaje de biombo metálico, carpa u otra protección que impida el reflejo o la emisión directa de la radiación.
- Capacitar a los operarios sobre la exposición a radiaciones no ionizantes.
- La manipulación de electrodos debe ser de uno en uno. No guardarlos en el bolsillo de la ropa de trabajo, ni utilizar sus restos como utensilios u objetos personales.

A continuación, se comparten imágenes de lo mencionado anteriormente.









14. ETAPA III:

En esta última etapa del proyecto final integrador, se realizará la confección de un Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales como una estrategia de intervención referida a la planificación, organización y gestión. Se deben incluir los siguientes temas:

- > Planificacion y Organización de la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Selección e ingreso del personal.
- Capacitaciones en materia de Higiene y Seguridad.
- Inspecciones de Seguridad.



- Investigacion de siniestros laborales.
- > Estadísticas de siniestros laborales.
- Elaboracion de normas de seguridad.
- > Prevención de siniestros en la via publica.
- Planes de emergencia.
- Legislación vigente.

14.1 <u>PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.</u>

La planificación es fundamental para encarar una acción que deseamos tenga éxito, esta deberá prever las circunstancias que se puedan presentar en el desarrollo y finalmente, controlar las acciones para detectar desviaciones que llevaran a una nueva planificación de las acciones. Teniendo en cuenta algunos conceptos como ser:

- El compromiso de la dirección.
- La participación e implicación de todos los participantes en actividades preventivas.
- La necesidad de una visión amplia. Aprovechamiento de procesos y actividades.
- El valor pedagógico de las actividades preventivas implantadas gradualmente.

14.1.1 OBJETIVOS

La Higiene y Seguridad en el trabajo tienen por objetivo la protección de la vida de los trabajadores mediante la prevención de accidentes y de enfermedades laborales, además de la preservación de la salud y el bienestar del capital humano de la empresa GEOCOR SRL.

De igual forma, la organización asegura de que tiene conciencia sobre la Responsabilidad para con el Medio Ambiente, por lo que buscan reducir los residuos y la contaminación que se genera a causa de la actividad, y que en cierta medida, influyen sobre el cambio Antonella Abigail Guerra Argañaraz

Página 102 de 167

climático que estamos viviendo. Es por ello, que dentro de las actividades principales que se llevan adelante en el Departamento SSTA de GEOCOR, podemos mencionar:

- Determinación del Índice de Frecuencia de Accidentes Registrables.
- Determinación del Índice Registrable de Accidentes con días caídos.
- Determinación del Índice Registrable de Incidentes Severity 4.
- Total de Horas Trabajadas
- Programa de Capacitación en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Gestión de Tarjetas STOP.

14.1.2 RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR, EMPLEADOS Y SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

A continuación, se detallará en los siguientes cuadros las responsabilidades del empleador, de los trabajadores y del servicio de higiene y seguridad en el trabajo de la empresa GEOCOR SRL:

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS.
El empleador tiene la obligacion de contar con un servicio de	Los empleados deben cumplir con las normas de prevencion.
higiene y seguridad.	
El empleador debe crear condiciones que aseguren la proteccion	Los trabajadores deben asistir a las capacitaciones a las que
fisica y mental; junto con el bienestar de sus trabajadores.	se los convoca.
El empleador debe buscar la reduccion de la siniestralidad laboral a	El empleador tiene la responsabilidad de cuidar y utilizar los
traves de su aporte a traves de la prevencion de riesgos y la	elementos de proteccion personal que se les provee.
capacitacion.	
El empleador debe adecuar sus instalaciones de acuerdo a la ley de	El empleador tiene la responsabilidad de comunicar
higiene y seguridad N° 19587.	cualquier condicion insegura o hecho riesgoso inherente a su
	puesto de trabajo.
Según el decreto 1338/96, teniendo en cuenta la cantidad de	El empleador debe respetar y cumplir con las normas
trabajadores equivalentes y perteneciendo a la categoria B, el	internas de la empresa, como tambien con la politica de la
profesional de higiene y seguridad debe cumplir con un total de 22	misma.
horas mensuales de su servicio. Valor que el empleador debe	
respetar de acuerdo a la ley.	



RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Asimismo deberá registrar las acciones ejecutadas, tendientes a cumplir con dichas políticas.

Capacitar en la inducción al trabajador que ingresa por primera vez a un puesto de trabajo, contemplando los riesgos generales y específicos de las tareas, procedimientos de trabajo seguro y medidas preventivas, con la colaboración del Servicio de Medicina del Trabajo, en el ámbito de su competencia.

Considerar, de manera analítica y complementaria, las causas y las medidas correctivas y preventivas que surjan de las investigaciones de accidentes realizadas por la A.R.T.


Promover y difundir la Seguridad en todo el establecimiento mediante carteles, medios electrónicos, normas generales de seguridad, advertencias, señalética, boletines y otros que el responsable del Servicio considere apropiados.

Registrar la capacitación al personal, en función del Programa Anual de Capacitación confeccionado en conjunto con el Servicio de Medicina del Trabajo.

Elaborar un Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo como parte del Programa Anual de Prevención de Riesgos y definir objetivos considerando lo que surja del Mapa de Riesgos del establecimiento, que incluye al Relevamiento General de Riesgos Laborales, la nómina del personal expuesto a Agentes de Riesgo de Enfermedades Profesionales y al análisis y evaluación de riesgos por puesto de trabajo.



14.1.3 Estructura Organizacional.

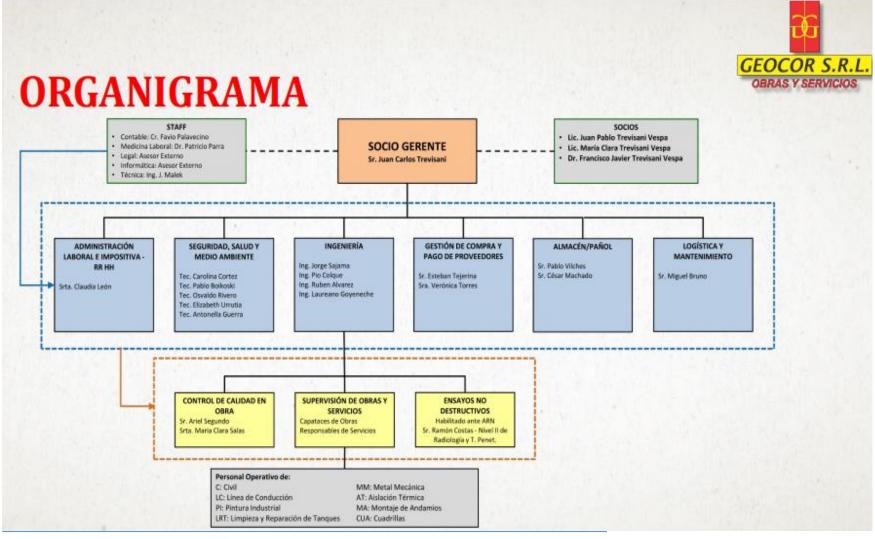

14.1.4 POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE.

GEOCOR S.R.L. es una Empresa proveedora de Obras, Servicios y Cuadrillas de Personal para la Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles y Metalmecánicas, en el ámbito de todo el país, localizada en el Norte de la República Argentina, dentro del marco de su visión y misión, establece la siguiente Política de Seguridad, Salud y Medio ambiente, aplicable a todas sus Actividades y Servicios:

- Adoptar el principio de la prevención mediante una adecuada gestión de los aspectos y peligros asociados a sus actividades, a los fines de evitar y/o minimizar la contaminación ambiental, la ocurrencia de lesiones y enfermedades profesionales.
- Cumplir con todos los requisitos legales aplicables, así como con cualquier otro requisito al que la organización voluntariamente suscriba.
- Asegurar la competencia del personal mediante su concientización y capacitación permanente, favoreciendo la participación, el desarrollo de una actitud proactiva y su involucramiento en el logro de los objetivos de la Empresa.
- Comunicar esta política a todos los miembros de la organización, incluyendo al personal eventual; poniéndola a disposición del público y de toda otra parte interesada, haciendo hincapié en la premisa de que para la Empresa la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente no son ni serán negociables.
- Todo el personal deberá estar involucrado y será responsable, en forma individual y colectiva, del cumplimiento de los compromisos aquí asumidos; siendo por ello condición básica de empleo y un factor determinante para la evaluación de su desempeño.
- Estimular la mejora continua en seguridad e higiene buscando estándares internacionales de cumplimiento. Preservar la integridad de su personal durante el desarrollo de todas sus operaciones y de los bienes materiales puestos a su disposición en función productiva, mediante el control o eliminación de las causas que generan los accidentes. Todo el personal tiene la obligación de aplicar esta política en sus tareas.

14.2 <u>SELECCIÓN DE PERSONAL.</u>

El proceso de selección de personal tiene como objetivo evaluar la aptitud y la actitud de un candidato a un puesto de trabajo, así como verificar la experiencia y formación de la persona, de manera que al final del proceso se elija a alguien óptimo para el puesto en cuestión.

Un buen y efectivo proceso de selección puede tener beneficios no solo en cuanto al rendimiento, sino también frente a objetivos y estrategias a medio y largo plazo, por lo que las empresas suelen dedicarle bastante tiempo y esfuerzo.

14.2.1 Fases del proceso de selección:

 Reclutamiento de personal: se identifican las necesidades de la empresa y se publican las tareas que se van a desarrollar en el puesto de trabajo para buscar las competencias necesarias entre los aspirantes al puesto.

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA PUESTO DE TRABAJO: SOLDADOR

- Conocimientos técnicos en cuanto a la metalúrgica, características de los metales, puntos de fusión, etc.
- Interpretación de dibujos técnicos y planos.
- Capacidad para trabajar en equipo y coordinar tareas mediante la buena comunicación.
- Responsabilidad a la hora de realizar un trabajo.
- Capacidades físicas: buena vista, pulso, estado físico.
- Capacidad para el uso de máquinas y herramientas.
- Conocimiento en cuanto a los elementos de protección personal.
- Compromiso con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.



- Preselección y selección de personal: a través de diferentes técnicas y herramientas se hace una preselección de los currículums y se reduce el número de candidatos a una cantidad apropiada para la realización de las distintas pruebas de la siguiente fase.
- 3. **Evaluación de candidatos**: son las entrevistas preliminares, con los que se determinan las aptitudes y la personalidad del candidato, pruebas profesionales relacionadas con el puesto en cuestión, pruebas de conocimientos.

MODELO DE PLANILLAS PARA POSTULANTES:

APELLIDO Y NOMBRES:			
DOMICILIO.			
LOCALIDAD:	PROVINCIA:	CODIGO POSTAL:	TELEFONO:
DNI:	FECHA DE NAC:	NACIONALIDAD:	ESTADO CIVIL:
PUESTO PARA EL QUE SE POSTUI			
APELLIDO Y NOMBRE DE ESPOSO		FECHA DE NAC:	DNI:
TIENE HIJOS?En caso de	que la respuesta sea	SI. DETALLAR APELLIDO, NO	OMBRES, DNI Y FECHA DE NACIM
ESTUDIOS - CURSOS REA	ALIZADOS		
EXPERIENCIA LABORAL	EN EL PUESTO:		
	FIRMA Y ACL	ARACION	

- 4. La entrevista laboral: es la realización de una entrevista personal para conocer a los postulados en forma individual, además de corroborar que la información obtenida en las pruebas anteriores es correcta, es conocer la disposición de los candidatos al puesto de trabajo y evaluar la experiencia y aspectos de la personalidad del candidato.
- 5. Valoración y toma de decisiones: En esta fase se comparan los candidatos teniendo en cuenta los resultados de las pruebas técnicas, las conclusiones de la entrevista individual y las referencias de las personas que los candidatos han nombrado en su hoja de vida.

EXAMENES PREOCUPACIONALES.

Los exámenes preocupacionales o de ingreso tienen como propósito determinar si el postulante es apto, según sus condiciones psicofísicas, para las actividades que se le requerirán en el trabajo. En el caso de GEOCOR SRL, se realizan en el Centro Integral de Medicina Laboral (CIMET), donde para el puesto de trabajo de soldador, se solicitan los siguientes exámenes:

- Examen físico completo, que abarque todos los aparatos y sistemas, incluyendo agudeza visual cercana y lejana.
- Radiografía panorámica de tórax.
- Electrocardiograma.
- Exámenes de laboratorio: Hemograma completo, Eritrosedimentación, Uremia,
 Glucemia, Orina completa.
- Se recomienda como examen psicotécnico: examen psicológico mediante una entrevista con un profesional.
- Declaración jurada del postulante o trabajador respecto a las patologías de su conocimiento.
- 6. **Contratación e inducción:** se le comunica la decisión al candidato y entran en juego todas las acciones informativas contractuales y legales de la empresa. En cuanto al proceso de inducción del empleado, en el cual este se familiariza con las normas y



procedimientos de la empresa, los empleados y sus responsabilidades inmediatas, así como las actitudes y la cultura empresarial.

TEMAS DE INDUCCION - PUESTO DE SOLDADOR.

CURSO STOP

Seguridad en el

Trabajo por la



Observación

Preventiva

Principios:

- ✓ La seguridad es responsabilidad de todos
- ✓ Trabajar en forma segura es condición de empleo
- ✓ Todas las lesiones y enfermedades del trabajo se pueden prevenir y deben evitarse.
- ✓ La Empresa es responsable de entrenar a todos los Empleados para que trabajen seguros.
- ✓ La prevención de lesiones e incidentes contribuye al éxito de la Empresa



Conceptos:



- > Seguridad significa estar atento a lo que se hace y a lo que sucede a su alrededor.
- La conciencia de la seguridad forma parte del trabajo de todo empleado.
- La conciencia de la seguridad debe aprenderse.
- > Los actos inseguros de las personas pueden causar un accidente o una lesión.
- Los actos inseguros de las personas son la causa principal de las lesiones.
- Los actos inseguros pueden crear condiciones inseguras en su área de trabajo.
- Ustedes son los responsables de la seguridad en su área de trabajo.

Actos Inseguros:

Un acto inseguro es algo que hace una persona y que puede causar un accidente o una lesión.




Condiciones Inseguras:

Las condiciones inseguras de trabajo son aquellas que pueden causar un accidente y que no son actos inseguros. Por ejemplo, aceite derramado en el piso, cajas u obstáculos situados en un pasillo, pendientes abruptas por las que se tiene que bajar o subir, etc.



CICLO DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA STOP

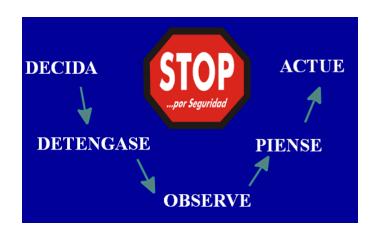

DECIDA: darle máxima prioridad a la seguridad.

DETÉNGASE: Prestar toda su atención al área de trabajo.

OBSERVE: Busquen actos inseguros y condiciones inseguras.

PIENSE: Determinen en qué forma la seguridad podría verse afectada por todo aquello que han observado y hágase ud mismo las siguientes preguntas:

¿Qué cosas inesperadas podrían suceder durante el trabajo?

¿Qué lesiones podrían producirse si ocurriera lo inesperado?

¿Cómo podría hacerse este trabajo con más seguridad?

ACTÚE: Apliquen su buen juicio para eliminar actos inseguros y condiciones inseguras y prevenir las lesiones.


PRIMEROS AUXILIOS

Los Primeros Auxilios Son las primeras asistencias que los propios compañeros prestan a un accidentado, antes de la llegada de un profesional médico o ambulancia.

¿Cuál es el "objetivo" de los primeros auxilios?

- Preservar la vida.
- Evitar el agravamiento de la lesió

Antonella Abigail Guerra Argañaraz

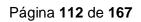

Favorecer la recuperación.

¿Cuál es su tarea como "Socorrista"?

- Averiguar lo que ha ocurrido.
- No exponerse a ningún peligro.
- Tranquilizar al accidentado.
- Proteger al accidentado de nuevos daños.
- Tratar de forma adecuada la lesión.
- Disponer el traslado del accidentado.

Cómo "Compañero" o "Socorrista", Ud. debe afrontar un Accidente de la siguiente manera.

- 1) Solicite ayuda
- 2) Conserve la calma y la serenidad.
- 3) Sea consciente de sus limitaciones.
- 4) Compruebe que haya un solo accidentado, si no fuera así decida rápidamente qué accidentado está más gravemente herido.
- 5) Compruebe que no esté expuesto a nuevos peligros. *Observe*, *Escuche* y *Huela* a su alrededor. Cerciórese que el accidentado y/o Ud. no se encuentren expuestos a nuevos peligros (gas, electricidad, fuego, etc.).
- 6) Comience con los primeros auxilios y/o Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

En todas las áreas de trabajo es "obligatorio" el uso de los elementos de protección personal, sin excepción.

Efectúe una observación de "la cabeza a los pies", para ver si tiene todos los elementos de seguridad.

- 1. Casco
- 2. Protectores Auditivos
- 3. Anteojos de Seguridad
- 4. Ropa de Trabajo
- 5. Guantes de Cuero.
- 6. Calzado de Seguridad c/ puntera de acero.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

- La mayoría de las herramientas eléctricas están provistas de cables de conexión a tierra. Estos deben estar bien conectados todo el tiempo.
- ➤ Todos los cables se deben revisar frecuentemente para buscar deficiencias en los aislantes, especialmente en el contacto con el tomacorriente y en el punto de unión con la herramienta.

No se recomienda el uso de varios prolongadores cortos para conectar con la toma de electricidad. Una sola extensión se debe utilizar en todos los casos.

Se deben desconectar todas las herramientas cuando se cambien aditamentos, se hagan ajustes menores o se reparen.

Si se necesita utilizar prolongadores se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y trabajando hacia la toma de electricidad. Si se sigue este procedimiento, una conexión mal hecha o un cortocircuito fundirá el fusible en vez de dar un choque eléctrico a quien está usando la herramienta.

Cuando se utilizan herramientas eléctricas en zonas mojadas, el Operario está más expuesto a mayores riesgos de choque eléctrico. Todo el aislamiento debe encontrarse en buen estado y, si es necesario, se deberán usar plataformas aislantes, guantes de hule, etc.

¿QUE SON LOS TRABAJOS EN CALIENTE?

- Trabajos que incluyen quemas, soldaduras, u operaciones similares capaces de causar incendios o explosiones.
- Actividad que incluye llamas, producción de chispas, o calor.
- La soldadura y procesos relacionados incluyen soldadura por arco eléctrico, soldadura por gases oxicombustibles, soldadura por llamas abiertas, soldadura con latón, pulverización térmica, corte de oxígeno y corte de arco eléctrico.

Peligros de los trabajos en caliente

Los trabajos en caliente tienen el potencial de unir las tres partes del triángulo del fuego: oxígeno, combustible y una fuente de ignición.

El oxígeno está presente en el aire del ambiente. Las prácticas inseguras que incluyen oxígeno puro pueden causar un enriquecimiento del oxígeno (más del 22 por ciento por volumen) en lugares de trabajo.

El combustible incluye cualquier cosa que pueda encenderse. Ejemplos de combustibles comunes son los siguientes:

- Materiales de construcción tales como madera, plástico, aislamiento, materiales para techado, incluso aquellos en espacios ocultos
- Líquidos o gases inflamables y combustibles tales como combustible, pintura, solventes para limpieza
- Combustibles simples tales como trapos, papel, cartón, madera, mobiliarios

Las fuentes de ignición pueden ser tan simples como el propio trabajo efectuado en caliente. La ignición se produce cuando cualquier fuente de calor suficiente como para encender un combustible así lo hace. Puede ser a través de la aplicación directa o indirecta de calor. La aplicación directa de calor incluye: soldadura, corte y quema. La aplicación indirecta incluye calor conducido por superficies metálicas para alimentar las fuentes del otro lado (por ejemplo, del otro lado de un encofrado) y chispas que viajan hasta una fuente combustible distante (por ejemplo, hasta un charco de líquido combustible u otro material combustible).

14.3 CAPACITACION EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

Decreto 351/79. Del 5/2/79. B.O.: 22/5/79. Reglamenta la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Capítulo 21 - Capacitación.

Art. 208 - Todo establecimiento estará obligado a capacitar a su personal en materia de higiene y seguridad, en prevención de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeña.

Art. 209 - La capacitación del personal deberá efectuarse, por medio de conferencias, cursos, seminarios, clases y se complementarán con el material educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad.

Art. 210 - Recibirán capacitación en materia de higiene y seguridad y medicina del trabajo todos los sectores del establecimiento en sus distintos niveles:

- 1. Nivel superior (dirección, gerencias y jefaturas).
- 2. Nivel intermedio (supervisión de línea y encargados).
- 3. Nivel operativo (trabajadores de productos y administrativos).

<u>Proyecto Final Integrador:</u> Elaboración de un plan integral de prevención de riesgos laborales en tareas de

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

Art. 211 - Todo establecimiento planificará en forma anual programas de capacitación para distintos niveles, los cuales deberán ser presentados a la Autoridad de Aplicación, a su solicitud.

Art. 212 - Los planes anuales de capacitación serán programados y desarrollados por los Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo en las áreas de su competencia.

Art. 213 - Todo establecimiento deberá entregar por escrito a su personal las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.

Art. 214 - La autoridad nacional competente podrá, en los establecimientos y fuera de ellos y por los diferentes medios de difusión, realizar campañas educativas e informativas con la finalidad de disminuir o evitar las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.

14.3.1 PLAN DE CAPACITACION.

El plan de capacitación de GEOCOR SRL, está basado específicamente en temas de seguridad e higiene laboral, con la participación del médico laboral que presta servicios a la empresa en materia de Medicina Laboral.

Se detalla en el mismo de forma anual los temas a desarrollar por mes, a quienes va dirigido, el lugar en el que se llevaran a cabo, los participantes y las fechas estimadas a llevarse a cabo.



UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

<u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

FACULTAD DE INGENIERÍA

MESES	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	MATERIAL A	LUGAR DONDE	DURACION	ESPONSABLE D	A QUIEN	REALIZADO	REPROGRA	EVALUACION
WESES	TEMAS	UTILIZAR	SE REALIZARA	(Horas)	A CAPACITACIOI	VA DIRIGIDA	FECHA	MADO	SATISFACCION
ENERO	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Politica de seguridad, salud y medio ambiente.	Diapositivas, videos, bibliografia	Base GEOCOR	12	Departamento de Seguridad Industrial	Supervisores - jefe de obra- Gerencia- Capataces - Operarios en general- resto de los departamentos.	02/01/2023 AL 30/01/2023		implementado
FEBRERO	RADIACIONES - IONIZANTE / NO IONIZANTES Definicion de radiacion - Tipos de radiaciones. elementos de proteccion personal para radiaciones. Normativa vigente. Medidas preventivas para trabajos con expocision a radiaciones.	Diapositivas - Videos - Folleteria	Base GEOCOR	8	Dpto. de Seguridad Industrial	Supervisores - Capataces - Operarios en general.	6/2/2023		implementado
MARZO	CONFECCION DE ANALISIS DE RIESGO ATS - ACRT - ASL - PRP Definicion: Analisis de riesgo. Que funcion cumple el Analisis de trabajo? La importancia del Permiso de Trabajo. Diferencia entre Actos inseguros - Condicion insegura. Definiciones Diferencia entre riesgo y peligro - Definiciones	Diapositivas - interaccion con los participantes	Base GEOCOR	1	Departamento de Seguridad Industrial	Supervisores - Capataces - Operarios en general.	01/03/2023 y 16/03/2023		implementado
ABRIL	ESPACIOS CONFINADOS Excavaciones: erocion de suelos. Definicion de espacio Confinado. Riesgos Atmosfericos: Deficiencia de oxigeno, sobreoxigenada, presencia de gases Toxicos y/o iflamables. Riesgos físicos: Temperatura, ruido, iluminacion, vibraciones, posturas incorrectas. Pasos preventivos al ingreso a un espacio confinado.	Diapositivas - Videos - Folleteria	Base GEOCOR	1	Departamento de Seguridad Industrial	Supervisores - Capataces - Operarios en general.	29/3/23 al 12/4/23		
	RUIDOS Y VIBRACIONES Diferencia entre un ruido y un sonido. Ultra sonidos - Infrasonidos Elementos de proteccion auditiva. Efectos en el oido producidos por el ruido. Manejo de herramientas, equipos y maquinaria que produzcan ruido y vibraciones.	Diapositivas - Videos - Folleteria	Base GEOCOR	1	Departamento de Seguridad Industrial	Supervisores - Capataces - Operarios en general.	1/5/23 al 19/5/23		
JUNIO	PREVENCION DE RIEGOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION Riesgos presentes en el secotr de la construccion. Caidas, Golpes, Lesiones - Causas. Riesgos inerentes a la tarea. Riesgos al manejar equipos y hmtas. y al utilizar escaleras y andamios. Señalizacion, ordenamiento y limpieza en obras. Manipulacion y almacenamiento de materiales. Electricidad: Tableros electricos portatiles - Medidas Preventivas	Diapositivas - Videos - Folleteria	Base GEOCOR	1	Departamento de Seguridad Industrial	Supervisores - Capataces - Operarios en general.	1/6/23 al 15/6/23		
	MEDICINA DEL TRABAJO Quemaduras			1	Dr. Patricio Marín / SSTA		16/6/23 al 30/6/23		



14.3.2 PLANILLA DE CAPACITACION.

	G R S.R.L.	PI A	NILLA DE CAI	PACITACIÓN	GEOCOR S.R.L.					
Obras y S	Servicios	SEGUR	IDAD E HIGIEN	NE INDUSTRI	Obras y Servicios					
	L									
FECH!	FECHA:LUGAR:									
TEMA:DURACION:										
MATE	RIAL DE	E APOYO:								
			ASISTENTE	<u>S</u>						
Nº	APELLID	O Y NOMBRE	EMPRESA	DNI	FIRMA					
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
INSTRU	ICTOR:			Į.	FIRM A					

14.4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Son actividades que se realizan en toda empresa u organización para poder identificar situaciones de riesgo presentes, controlar el cumplimiento de normas, verificar instalaciones y/o mejoras implementadas, uso de elementos de protección personal, etc.

Pueden ser informales o planeadas:

En la inspección **informal**, realizada por cualquier supervisor, trabajador es cuando, de forma rutinaria, se utiliza esta técnica para controlar los riesgos que se observan en su área de influencia y en los trabajos que realiza él mismo o el de sus subordinados.

Su finalidad es la detección de riesgos en el momento en que se observan, para que sean arreglados lo más pronto posible. Si la persona que ha detectado el peligro no puede controlarlo porque escapa a sus competencias, lo tendrá que comunicar a su superior. Puede establecerse un sistema para estos casos en los que es útil el impreso de "condiciones físicas generales".

Es conveniente que las inspecciones se realicen en forma planificada mediante la utilización de listados de chequeo de las actividades, sectores, riesgos, etc., a inspeccionar.

14.4.1 Frecuencia de las inspecciones:

- PERIÓDICAS: Cuando se realizan en fechas precisas, previamente acordadas (mensuales, bimensuales, etc.).
- INTERMITENTES: Cuando se producen con intervalos regulares y cortos.
- CONTINUAS: Se hacen exclusivamente para operaciones de alto riesgo que requieren constante control.
- ESPORÁDICAS: Son aquellas que se hacen sin regularidad en el tiempo, generalmente son efectuadas por entidades gubernamentales, dirección de la empresa, asesores temporales, etc.

14.4.2 TIPOS DE INSPECCION

- 1.- Inspección antes de Iniciar un Trabajo.
- 2.- Inspección Periódica (Por ejemplo, Semanal, Mensual, etc.)
- 3.- Inspección General.
- 4.- Inspección previa al uso de un Equipo, instalación, etc.
- 5.- Inspección luego de una Emergencia.
- 6.- Inspección para verificar una mejora, un comportamiento.

14.4.3 UTILIZACION DE GUIAS DE INSPECCION.

El Check-List o lista de chequeo, es una lista de comprobación que sirve de guía y recordar los puntos que deben ser inspeccionados en función de los conocimientos que se tienen sobre las características y riesgos de las instalaciones. Es un cuestionario de preguntas en el que se responderá SI o NO, es una lista de comprobación de determinadas condiciones de trabajo compuesta por varios ítems que pueden contener una o varias preguntas.

El check-list puede referirse a cuatro aspectos de la prevención de riesgos laborales:

- Al agente material: instalaciones, máquinas, herramientas, sustancias peligrosas, suelos, paredes, objetos...
- Al entorno ambiental: orden y limpieza, ruido, iluminación, temperatura, condiciones higrométricas, corrientes de aire...
- A las características personales de los trabajadores: conocimientos, aptitudes, actitudes, grado de adiestramiento, comportamiento...



 A la organización: gestión de la prevención, formación, métodos y procedimientos, sistema de comunicaciones...

En GEOCOR SRL, se realizan inspecciones de seguridad a máquinas y herramientas, botiquín de primeros auxilios, extintores, vehículos. A continuación, adjunto fotos de los check list correspondientes:

14.4.4 CHECK LIST PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.

3	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE								
GEOCOR S.R.L. Obras y Servicios	CHECK	LIST DE BOTIQ	UIN DE 1° AUXII	_IOS	REVISION: FECHA:				
RAZON SOCIAL: GEOCOR SRL	3			AREA: TALLER DE SOLDADURA.					
Elementos	Cantidad	Minimo	Vencimiento	C	bservaciones				
Algodón		1 paquete							
Gasa		5 sobres							
Venda		1 venda							
Tijera		1 tijera							
Cinta adhesiva		1 cinta completa							
Guantes		3 pares							
Banditas (curitas)		1 caja							
Solución antiséptica (alcohol yodado)		1 bote							
Alcohol etílico		1 bote							
Agua Oxigenada		1 bote							
Solución oftamológica		1 bote							
lavaje ocular		1 bote							
Realizo el Control: Tec. Guerra Antor	FECHA DE CONTR	ROL: 7/3/23	PROXIM	D CONTROL: 7/7/2023					



FACULTAD DE INGENIERÍA

14.4.5 CHECK LIST DE LUCES DE EMERGENCIA.

GEOCOR S.R.L. CH	ECK-LIST PARA	EL CONTROL DE I	LUMINAC	IÓN DE EMERGENCIA GEOCOR S.R.I. Obras y Sarvicias	<u>_</u>
EECHA DE CONTR	OL : 45/2/22	LEECHA DE MILEVO CO	NTDOL : 45/	(4/22	_
FECHA DE CONTR		FECHA DE NUEVO CO			_
EMPRESA:	GEOCOR SRL	1/14 4 400		CIMIENTO: TALLER DE SOLDADURA.	
DIRECCIÓN:	RUTA NACIONAL 34			D - PROVINCIA: GRAL. MOSCONI - SALT	IA
	R: GUERRA ANTONEI			ADA POR: CORTEZ CAROLINA	_
TIPO DE	OBIC	ACIÓN	ENCIENDE		
EQUIPO			SI - NO	Estado de Baterías - Tubos - Conexione	98
					_
					_
					_
					_
					_
					_
					_
					_
N/D: No dispone					
		INSPECC	IONADO POR:	TEC. GUERRA ANTONELLA FIRMA Y ACLARACIÓN	



FACULTAD DE INGENIERÍA

<u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

14.4.6 CHECK LIST DE VEHICULOS.

ec	ocor s.r.L cha:					Empresa: G	EOC	OR SI	₹L					COR S.R.
						· •								
en	niculo:		·			Conductor con el que se re			ecci					
	Marca/ Modelo		omi	nio		Km	N	° int		N° de	e tacogi	ато		
								n						
	Bien			F FL		Falta proveer		RT		·	Reparacio			i
С	Reacondicionar Falta colocar		_	SI		Falta limpieza SI tiene		NO			No hace	raita		i
				OI.										i
	ITEM		EST			ITEM	EST			1	ПЕМ		EST	i
	Carnet de conductor				37	Instrumental				Cubiert				İ
ŀ	2 Habilitacion Empresa				38	Levantavidrios		ŧ	74	Llantas				_
	3 Cedula verde				39	Cerradura		Fren rodante	75		de neum			Ž
- O	4 Recibo patente				40	Radio / estereo		ě			s de rueda			
Documentacion	5 Seguro contra tercero			_	41	Espejo		.e	77		de auxilio)		
ent	6 RIEDES			Interior	42	-1		-	78	Alineac				=
I	7 Radio Base			ž	43	Calefactor/desempañador			79	Balance				5
3	8 Habilitacion CNC				44	Aire acondicionado			80	Cinturo	n de segu	ridad		ľ
•	9 Manuales				45	Limpieza		75	81	Matafue	•			Z
	10				46	Apoyacabeza		Seguridad	82		intermiten	tes		၂ ၓ
	11				47	Alarma		l a	83		triangulos			PLANILLA DE CONTROL INTERNO
	12				48	Parasoles		S	84		le remolqu	е		
	13 Chapa				49	Llave de rueda		g de		Botiquir				
	14 Pintura			os	50	Linterna		Elementos	86					Į
	15 Parabrisas			Accesorios	51	Indicacdores de Torque		Jen	87	Jaula a	ntivuelco			₹
	16 Paragolpes tras / delar	itero		Š	52	Enganche / Perno		ᄪ	88	Calza d	le segurida	ad		I ⊼
	17 Puertas			¥	53	Caja de herramientas		l "	89	Chaleco	o reflective)		İ
	18 Pisos				54	Gato hidraulico			90	Fajas				İ
	19 Trabas de seg de puer	tas			55	Ficha para el carro		res	91	N° Serie	e:			
	20 Amortiguadores/ elasti	cos			56	Luces bajas		nto	92	Vto:		Cap:		
	21 Espejos retrovisores			_	57	Luces altas		Extintores	93	Nº Serie	e:			
Cildais	22 Cristales			electrica	58	Luces de posicion			94	Vto:		Cap:		
Š	23 Sistemas de direccion			<u>8</u>	59	Ŭ		95	Alt.	tacos -	presion	Tipo Cu	ıbierta	- Roda
	24 Perdida circuito de dire	ccion		n e	60	Luces de freno		D izq						
===	25 Caño de escape			Instalacion	61	Luces de tablero/ inst		D der						
carroceria y	26 Silenciador			tala	62	Alarma retroceso		Tizq						
Sal	27 Frenos			lus	63	Alternador		T der						
	28 Frenos de estacionami				_	Arranque		Aux.						
	29 Soporte de rueda de a	_			65	Bocina								
	30 Perdida en circuito de f	reno			66	Bateria		Vto. F	Rev.	Tec. Na	o.:	/	/	
	31 Embrague				67	Correas								
	32 Extremo de direccion			١.	68	Mangueras			•					
	33 Brazos de suspension			Motor	69	Nivel liquido Refrigerante								
	34 Perdidas/ circuito hidra	ulico		ĭ	70	Nivel de aceite del motor		Estad	o de	l Service	e:			
	35 Lavaparabrisas				71	Nivel de aceite Hidraulico								
	36 Cinta Reflectiva				72	Nivel liquido de freno		Vto. C	Carne	et de Co	nducir:	/	/	
38	SERVACIONES:													
sı	ultado de la inspeccion													
APTO		APTO CONDICIONAL		NO APTO										
Conductor con quien se realizo la impeccion			Responsable		Gerente									



14.4.7 CHECK LIST DE EXTINTORES.

Versión: INSPECCIÓN DE EXTINTORES Fecha: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. GEOCOR S.R.L. **GEOCOR S.R.L.** Código: RAZON SOCIAL: GEOCOR SRL Cargo: TEC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD GUERRA ANTONELLA DOMICILIO: RUTA NACIONAL 34 KM 1429, GRAL ENRIQUE MOSCONI - SALTA echa de Inspección: 14/2/23 PROXIMA INSPECCION: 14/3/23 Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica **EXTINTORES** TIPO CONDICIONES DEL EXTINTOR FECHA Marque con una PARED ALTURA (1.50 m) PROXIMA MANIJA DE TRANSPORTE SELLO DE GARANTIA LLAVE SPANNER PIN DE SEGURIDAD RECARGA ACCESO НАСНА N° DE UBICACIÓN SOLKAFLAN MULTIPROPO SITO CAPACIDAD OBSERVACIONES No. **EXTINTOR** PISO AGUA MES AÑO 10 11 12

14.5 INVESTIGACION DE SINIESTROS LABORALES.

La investigación de siniestros laborales tiene como objetivo principal la deducción de las causas que los han generado a través del previo conocimiento de los hechos acaecidos. Alcanzado este objetivo, los objetivos inmediatos persiguen rentabilizar los conocimientos obtenidos para diseñar e implantar medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repetición del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la prevención en la empresa.

La SRT utiliza y promueve la implementación del Método del Árbol de Causas para la Investigación de Accidentes, este método presenta una lógica de pensamiento distinta a la convencional, dado que excluye la búsqueda de la "culpabilidad" como causa del accidente, permite detectar factores recurrentes en la producción de los mismos con el fin de controlar o eliminar los riesgos en su misma fuente.

Es un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existente entre ellos.

SECUENCIA DE APLICACIÓN:

- 1- Recolección de datos.
- Construcción del árbol.
- 3- Medidas correctivas.

14.5.1 Recoleccion de datos.

En esta etapa se crea una lista de hechos.


- Quemadura en mano derecha.
- 2- Cntacto con pieza recién soldada.
- 3- Pieza ubicada en lugar inadecuado.
- 4- Falta de elemento de protección personal (guante).
- 5- No había señalización, ni cartelería.
- 6- Falta de comunicación entre operarios.



- 7- Falta de orden y limpieza.
- 8- No había supervisión en el lugar.



14.5.2 Construccion del árbol.

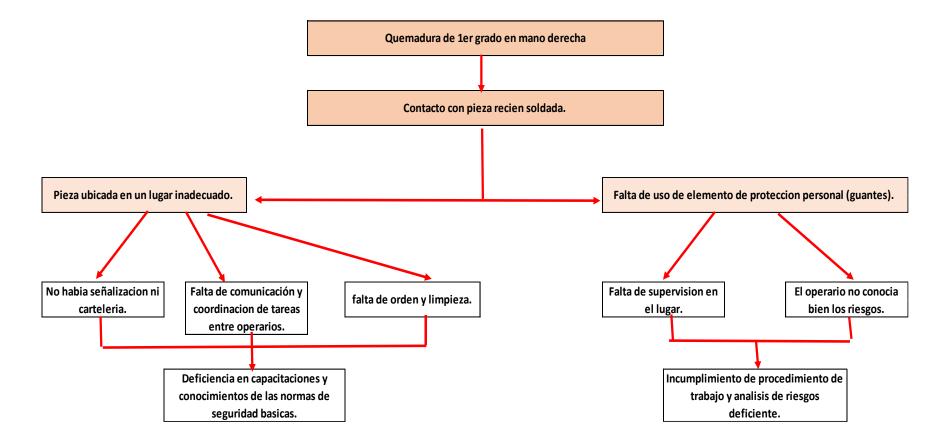

14.5.3 Medidas correctivas.

- 1- Se debe capacitar al personal en materia de uso de elementos de protección personal y normas de seguridad básicos.
- 2- Realizar la revisión y aprobación de los análisis de riesgos, previos a la ejecución de las tareas.
- 3- Capacitar con respecto a la importancia del trabajo en equipo, coordinación de tareas, comunicación entre operarios.
- 4- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo.
- 5- Verificar la presencia de supervisión previo al inicio de las tareas.
- 6- Gestionar la ubicación de los materiales recién soldados en lugares donde no pueda producirse nuevamente un contacto directo con una pieza recién soldada, por desconocimiento del operario y porque la misma este en un lugar inadecuado y sin señalización.
- 7- Se deben realizar auditorias internas de forma periódica para verificar el cumplimiento de estas medidas correctivas, junto con un plan de capacitación.

14.6 ESTADISTICA DE SINIESTROS LABORALES.

El análisis estadístico de los accidentes del trabajo es fundamental, ya que de la experiencia pasada bien aplicada surgen los datos para determinar los planes de prevención, reflejar a su efectividad y el resultado de las normas de seguridad adoptadas

En resumen los objetivos fundamentales de las estadísticas son:

- Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes.
- Dar base adecuada para confección y poner en práctica normas generales y específicas preventivas.
- Determinar costos directos e indirectos.
- Comparar períodos determinados.

Pro Partia da Tarum

UNIVERSIDAD DE LA FRATERIDAD DE AGRUPACIONES
SANTO TOMÁS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

Dicho esto, se realizaron las estadísticas de los siniestros laborales de la empresa GEOCOR SRL, utilizando los índices de frecuencia, gravedad, incidencia y de duración media, los cuales serán desarrollados a continuación.

Índice de Frecuencia (IF): Es el número total de accidentes producidos por cada millón de horas trabajadas.

IF= Accidentes x 1.000.000

HT

Dónde: HT= Nº Horas trabajadas.

Índice de Gravedad (IG): Es el número total de días perdidos por cada mil horas trabajadas.

IG= DP x 1000

HT

Donde DP= Días perdidos

Índice de Incidencia (II): Es el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas. Se utilizada cuando no se dispone de información sobre las horas trabajadas.

II= Accidentes x 1000

Nº Trabajadores

Índice de Duración Media (IDM): Es el tiempo medio de duración de las bajas por accidentes.

IDM= Nº días perdidos

Nº accidentes con baja



FACULTAD DE INGENIERÍA

14.6.1 Cuadro de análisis de siniestralidad.

	INDICE DE SINIESTRALIDAD - PERIODO 2022 GEOCOR SRL														
			DATOS GEN	NERALES				MENSUAL TOTAL				TAL			
MES	HORAS TRABAJADAS	CANTIDAD DE TRABAJADORES	CANTIDAD DE ACCIDENTES AL MES	ACCIDENTES CON BAJA	DIAS PERDIDOS	ACCIDENTES ACUMULADOS	DIAS PERDIDOS ACUMULADOS	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE GRAVEDAD	INDICE DE INCIDENCIA	INDICE DE DURACION MEDIA	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE GRAVEDAD	INDICE DE INCIDENCIA	INDICE DE DURACION MEDIA
ENERO	6016	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	6850	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARZO	7200	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL	7340	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAYO	7800	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO	6480	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JULIO	7980	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	6462	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	8700	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCTUBRE	9040	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE	8760	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DICIEMBRE	6920	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 2022	89548	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.7 ELABORACION DE NORMAS DE SEGURIDAD.

Se puede definir como NORMA DE SEGURIDAD, a la regla que resulta necesario promulgar y difundir con la anticipación adecuada y que debe seguirse para evitar los daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo.

Desde el punto de vista de su campo de aplicación las normas de seguridad se pueden clasificar en:

- Norma GENERAL, que van dirigidas a todo el centro de trabajo o al menos a amplias zonas del mismo. Marcan o establecen directrices de forma genérica.
- Norma PARTICULAR o ESPECIFICA, que van dirigidas a actuaciones concretas.
 Señalan la manera en que se debe realizar una operación determinada.

En el taller de soldadura de GEOCOR SRL, se utilizan a diario herramientas manuales, con alto riesgo para el trabajador que las manipula.

Es por esto que se consideró necesaria la redacción de normas de seguridad haciendo hincapié en las tareas realizadas en el mismo.

14.7.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

DATOS DE LA EMPRESA	TRABAJOS DE SOLDADURA
Razón Social: GEOCOR SRL	CUIT: 30-70791849-3
Dirección: Ruta Nac. 34 km 1429	CP: 4562
Localidad: Gral. Enrique Mosconi	Provincia: Salta

P	PASOS PREVIOS PARA LA TAREA									
	Pasos Trabajo		de	Peligros Seguridad, Medio Ambie	-	la ıipo,	Medidas de prevención			

FACULTAD DE INGENIERÍA

Α	Realice un análisis formal	- Daños a la	- Realizar análisis de
	de riesgo antes de iniciar	personas y equipos	riesgo
	cualquier tarea.	- Incumplimiento de	- Eliminar los riesgos.
		los procedimientos.	Ziiiriiiridi 100 1100goo.
В	Aseguras que todo el	- Trabajo individual de	- Consultas al
	personal involucrado en	cada departamento en	personal capacitado.
	cualquier aspecto del	perjuicio de los otros y del	- Usar
	trabajo, este enterado y	plan coordinado.	procedimientos
	familiarizado con los		establecidos.
	procedimientos de análisis		
	de riesgo, a realizarse.		

P	PTS: USO DE SOLDADURA										
	Pasos Individuales de	Peligros para la									
10		Seguridad, Equipo,	Medidas de prevención								
	Trabajo	Medio Ambiente									
		Electrocución.	Capacidad de suministro								
1	Inspección de las	Desconocimiento del	de energía y conectada a								
	conexiones externas de	equipo e Inspección del	tierra.								
	máquinas conectadas a	mismo.	Personal idóneo.								
	red, de los tableros		La instalación eléctrica								
	eléctricos que se		debe poseer fusibles e								
	encuentren en		interruptores automáticos y								
	condiciones.		disyuntor diferencial.								
			La ficha del cable de								
			alimentación debe estar en								
			buen estado.								

del

Verificar el estado de los

cables de masa, pinza y cables de alimentación.

Chequear el equipo de protección personal.

Desplazamiento equipo.

Peligro de electrocución.

Desconocimiento.

Los aislantes de los cables se deberán encontrar en buen estado (masa, pinza, alimentación).

Verificar el estado de la pinza porta electrodo.

Reemplazar las pinzas que estén agrietadas o rotas.

Conexiones bien ajustadas.

Reemplazar los cables dañados por

otros que estén en buenas condiciones.

Soldador capacitado.

El mismo deberá contar con: guantes, campera de cuero, polainas, botines, camisa mangas largas, careta de protección con vidrio filtrante, mascarilla para humos. campera de cuero, polainas, botines, camisa mangas largas, careta de protección con

FACULTAD DE INGENIERÍA

			vidrio filtrante, mascarilla
			para humos.
			para namoo.
3	Proceder a acomodar la	Riesgo de golpes de	Ser ordenado a disponer
	máquina de soldar,	manos	del lugar.
	electrodos y herramientas de para el mismo trabajo.	Rapaduras Aplastamiento de las mismas	Si el equipo dispone de ruedas bloquear las mismas.
		Tropiezos y caídas.	Si es en lugar cerrado que este sea ventilado.
			Ordenar bien los cables y no amontonarlos.
			Procurar todo el tiempo de trabajo mantener el lugar limpio y ordenado.
			Mantener los electrodos alejados de la soldadura en si.
			El matafuego cerca del trabajo y sin obstáculos
4	Realizar el trabajo de soldadura. Advierta a personas que se encuentran en el área del	 Peligro de explosión. Peligro de incendio. Peligro de daño en la vista. Tropiezos, caídas. Cortocircuitos. Quemaduras. 	Asegurarse de que si son caños y recipientes de productos inflamables han sido ventilados y limpiados.

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

trabajo que se va а realizar.

Inspeccionar el lugar donde se realizara el trabajo, pisos almacenamiento, área en general.

Que el área se encuentre seca y no húmeda.

En caso de llovizna y/o nevada trabajo el se suspenderá.

Guardar cubrir los equipos.

Desconectar los equipos de la fuente de energía.

- Peligro de principio de incendio
- Rayos UV.
- Daños a terceras personas.

Asegurarse que debajo del área a soldar no haya productos combustibles.

Asegurarse de que no haya personal cercano sin protección.

Verifique que el área de soldadura no está húmeda o mojada.

Asegurarse de que el área se encuentra seca.

Asegurarse tener de manos y ropa seca.

Nunca soldar cerca de pinturas y/o material combustible.

- Colocar pantallas
- Depositar la pinza en lugar un seguro. Disponer de un matafuego: ABC según material trabajar.
- Personal idóneo para del mismo uso matafuego.

5	Al realizar el trabajo sacar	Peligro de quemaduras.	Usar el equipo de
	la escoria con cuidado y en	Peligro de que entre	protección personal
	caso de tener que mover la	alguna objeto extraño en	Uso de protector facial.
	pieza hacerlo con una	el ojo.	Coo do protoción facial.
	pinza adecuada.	Daños al ayudante del	Mantener el área limpia.
		soldador.	Retirar los electrodos de la
		Proyección de chispas.	pinza cuando
			termine la tarea.
6		Traniana	Mantanar al área limpia v
6		Tropiezos.	Mantener el área limpia y
	Al terminar el trabajo	Caídas.	ordenada.
	guardar el equipo en su	Cortes.	Retirar todos los cables de
	lugar.	Cortoo.	soldadura.
		Aplastamiento de manos.	Enrollar los cables de
			maza y pinza (nunca
			enrollarlos sobre el
			equipo).
			Colocar el equipo en lugar
			seguro.

14.7.2 PRODECIMIENTO GENERAL – ORDEN Y LIMPIEZA.

El Orden y la Limpieza son las primeras reglas que deben cumplirse para prevenir accidentes de trabajo y tienen que captar permanentemente la atención de todos los Supervisores y Capataces.

Cuando la zona en que se trabaja está limpia y ordenada todo el tiempo disminuye la confusión, las operaciones resultan más eficaces, se reducen los riesgos de accidentes y no se obstruyen las vías de escape en caso de incidentes.

REGLAS SENCILLAS PARA SEGUIR

- **1.- Planificación anticipada:** Un lugar asignado para los deshechos que ha sido planificado puede conservarse mejor ordenado que uno que va creciendo sin plan alguno.
- **2.- Asignación de las responsabilidades:** se puede designar un grupo especial para que se encargue de la limpieza, aunque el orden y la limpieza son labores que le corresponden a cada trabajador en particular y no únicamente a la brigada de limpieza. En ningún caso se deben dejar el orden y la limpieza al azar.
- **3.- Incluir en el programa diario:** El orden debe ser parte de la rutina diaria y la limpieza una tarea constante, por lo que estos ítems deben ser incluidos en la programación diaria de los trabajos.
- **4.- Zonas de almacenaje:** Todos los materiales se deben almacenar en pilas ordenadas para facilitar el tránsito. Los pasillos y corredores se deben conservar despejados de materiales sueltos y de herramientas.
- **5.- Zonas de trabajo:** Se deben recoger inmediatamente todos los desperdicios generados, los materiales sueltos, las herramientas, etc. Esto es especialmente importante en los pasillos y cerca de las escaleras de mano, de las rampas y de las maquinarias. Las herramientas deberán retirarse inmediatamente que dejen de utilizarse si constituyen un riesgo.



TA

6.- Zonas usadas por el Personal: No debe permitirse que se acumulen botellas vacías, recipientes, papeles, trapos, etc. en los sitios en que almuercen los trabajadores de la obra. Deben suministrarse recipientes para la basura.

- **7.-** Aceite y Grasa: No se debe permitir que se acumule grasa u otro líquido en el piso, puesto que aumentan los riesgos de incendio y la producción de resbalones. Se debe limpiar y rociar con arena.
- **8.- Desperdicios:** Una medida eficaz para evitar que se acumule basura en forma desorganizada consiste en suministrar recipientes adecuados para los desperdicios, trozos de madera, de hierro, clavos, etc. Los desperdicios inflamables como trapos aceitosos, deberán descartarse en recipientes metálicos con tapas, los que se vaciarán con regularidad.

14.7.3 PROCEDIMIENTO - USO DE HERRAMIENTAS CON MOTOR A EXPLOSION.

No se deben usar en zonas sin ventilación.

El combustible se debe guardar en lugar seguro y en recipientes adecuados. Se debe manipular con precaución y para reponer la carga del tanque de la herramienta se deben evitar los derrames. En el caso de derrames se debe limpiar bien la herramienta antes de ponerla en funcionamiento.

Nunca se debe reponer el combustible con la herramienta caliente por el uso. Se debe esperar a que la misma se enfríe.

Taladros

✓ Se debe seleccionar correctamente la mecha a utilizar para el material que se desea taladrar.

- ✓ Si la mecha es lo bastante larga para atravesar el material, se debe resguardar la salida para evitar que pueda ocasionar lesiones.
- ✓ Las piezas chicas a ser perforadas se deben sujetar firmemente con una prensa de carpintero para evitar que la mecha las haga girar.

Amoladoras

Para trabajar en amoladoras de banco se deben tener protectores auditivos, guantes, anteojos, los elementos de seguridad que sean necesarios de acuerdo al material que se esté trabajando.

Cuando se trata de piedras de amolar, éstas deben ser revisadas constantemente debido a que cuando están fisuradas pueden volar en pedazos, por lo tanto las mismas deben ser desechadas.

Cuando se utilizan discos de corte, se deben asegurar perfectamente para evitar que se desprendan y puedan salir girando a altas velocidades. De la misma manera, se deben utilizar los protectores fijos de las máquinas y, por ningún motivo, se trabajará sin ellos en la posición correcta.

14.7.4 POLITICA ABUSO DE ALCOHOL.

Sabemos que la dependencia al alcohol y a las drogas es una enfermedad y por lo tanto es una condición que se puede prever y tratar, por este motivo todo empleado puede solicitar un asesoramiento médico y seguir un tratamiento adecuado para revertir cualquier adicción.

Esta política prohíbe el uso de Drogas y Sustancias prohibidas a todos los empleados en todo momento y prohíbe y/o regula el uso de bebidas alcohólicas por los empleados mientras realizan actividades a nombre de la Empresa.

Esta estrictamente prohibido el uso, posesión, venta, distribución, transferencia y transporte de bebidas alcohólicas mientras se está trabajando.

- ➤ La detección de alcohol en un nivel mayor a 0.02 %, equivalente a 200 miligramos de alcohol por litro de sangre mientras se está en horario de trabajo es considerado positivo.
- ➤ Esta estrictamente prohibido presentarse a trabajar y/o realizar actividades comerciales en nombre de la Empresa, bajo la influencia de drogas, sustancias prohibidas y/o bebidas alcohólicas.
- > Se efectuara pruebas de detección para alcohol en aire exhalado (alcotest) al personal, al azar y sin previo aviso. Cada operario es testeado por lo menos una vez cada año.
- Si un "alcotest" diera positivos deberá ser confirmado por medio de un dosaje de alcohol en sangre

CESACIÓN DEL EMPLEO:

La cesación temporal o permanente del empleo ocurre normalmente ante las siguientes circunstancias:

- La negativa del trabajador a someterse a pruebas cuando el cuadro clínico no deje lugar a dudas sobre su estado de intoxicación.
- 2- El consumo, tenencia, distribución o venta de alcohol y/o drogas ilícitas durante su actividad o en el ámbito de trabajo.
- 3- Un segundo análisis con resultado positivo.
- 4- El alentar a otros trabajadores al uso indebido de alcohol o drogas.

14.8 PREVENCION DE SINIESTROS EN LA VIA PUBLICA.

Cada año, miles de personas resultan lesionadas o pierden la vida en accidentes automovilísticos relacionado con el trabajo. Es más, los accidentes automovilísticos son

la causa principal de lesiones y muertes de empleados. La mayoría de estos accidentes hubieran podido ser evitados simplemente conduciendo en forma defensiva.

Los operarios que pertenecen a la empresa GEOCOR, no solo se transportan hacia la base de trabajo en vehículos de la empresa, sino tambien en vehículos particulares como ser motocicletas o autos. Por esto se considera fundamental determinar las medidas de seguridad necesarias para cuidarlos.

Es por esto, que se ha implementado una metodología para actuar frente a casos de accidentes de tránsito donde se ven afectados personal de la empresa GEOCOR; este tipo de accidentes ocurridos en el recorrido desde el domicilio hasta el lugar de trabajo y viceversa, se denominan accidentes in itinere.

14.8.1 SITUACION ACTUAL DEL LUGAR:

Actualmente, Geocor SRL se encuentra ubicado sobre la ruta nacional 34, la cual no cuenta con condiciones seguras para transitar, las cuales se describen a continuación:

- La ruta se encuentra dañada, con pozos, fisuras. Etc.
- Falta de señalización: cartelería se seguridad (velocidades máximas permitidas, animales sueltos, etc).

14.8.2 RECOMENDACIONES PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA VIA PUBLICA.

- 1- Todos los conductores autorizados deben contar con la siguiente documentación:
 - Carnet de conductor habilitante extendido por la autoridad municipal.
 - Autorización extendida para manejar vehículos de la empresa.
 - Cedula Verde
 - Fotocopia del Recibo del último pago de la Patente del vehículo.
 - Fotocopia del último pago del Seguro del Vehículo.
 - Fotocopia de la última Inspección Técnica del vehículo (RIEDES)
 - Habilitación de acuerdo a cada área
 - Fotocopia de Permiso para la utilización de equipos de radio VHF otorgado por la CNC, en caso que el vehículo posea este tipo de equipo

Cada chofer es responsable del buen estado de conservación del vehículo y de que funcionen todos los elementos de seguridad:

2- Equipamiento de Seguridad con el cual deben contar los vehículos:

- Cinturones de seguridad para todos los ocupantes.
- Matafuego cargado y debidamente sujetado; se recomienda un equipo de polvo químico seco triclase de 1 kg de capacidad.
- Apoya cabezas en asientos delanteros; uno por cada persona transportada.
- Balizas reglamentarias; cantidad dos.
- Barra de remolque.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Criquet y llave de rueda.
- Jaula antivuelco.
- Caja con herramientas de mano.
- Limpiaparabrisas en perfectas condiciones.
- Dispositivo lanzador de agua para el limpiaparabrisas (zorrino).
- Frenos en óptimas condiciones, ídem para el freno de manos.
- Neumáticos en condiciones y de acuerdo a la época (seca o de lluvias).
- 3- Está prohibido fumar dentro de los vehículos de la empresa.
- 4- El uso del cinturón de seguridad es una condición de empleo, y el conductor deberá utilizar y hacer utilizar el cinturón de seguridad a todos los ocupantes del vehículo.
- 5- Los vehículos deberán ser utilizados exclusivamente por razones de trabajo.
- 6- Se prohíbe transportar personas ajenas a la Empresa, como así también permitir que estas conduzcan vehículos de la misma.
- 7- Está prohibido iniciar o contestar llamadas en teléfonos celulares mientras se maneja. Para realizar o recibir una llamada el conductor deberá detener el vehículo en un lugar seguro antes de iniciar la comunicación.

- 8- No se permitirá conducir un vehículo de la empresa a ninguna persona que se encuentre bajo la influencia de drogas y/o alcohol, en caso de que se este ingiriendo medicamentos que, bajo prescripción médica produzcan somnolencia se comunicara al supervisor inmediato.
- 9- Se debe respetar las señales de tránsito, y la cartelería correspondiente.

10-Velocidades Máximas:

- En rutas Nacionales y Provinciales:
- Máxima de 110 Km/h durante el día y
- o 90 Km/h de noche
- Con el vehículo en perfectas condiciones técnicas.
- Caminos internos y Zonas Urbanas: 40 Km./hs
- Escuelas y Hospitales: a paso de hombre
- Caminos Rectos: 60 Km./h
- Caminos sinuosos: 40 Km./hs
- Caminos de Cornisa: 30 Km./hs

En ruta durante días de Iluvia:

- vehículos livianos: máxima 80 Km./hs
- Vehículos Pesados: máxima 60 Km./hs
- 11-En caso de que el operario se transporte en motocicleta, es obligatorio el uso de casco de seguridad y verificar que se cuente con toda la documentación correpondiente.

14.8.3 ACTUACION EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE

- No se debe mover el vehículo hasta que se deje constancia de las ubicaciones y trayectorias, a menos que el rodado haya quedado en condición insegura.
- No se debe abandonar el lugar del accidente hasta que se haya completado el relevamiento de datos para la investigación.
- Hacer conocer el hecho al Supervisor inmediato lo más rápidamente posible.

- ➤ En caso de existir lesionados o fallecidos se debe convocar inmediatamente del Jefe del departamento de Seguridad e Higiene.
- > Se encuentra totalmente prohibido al Personal de la Empresa responsabilizarse ante terceros en nombre de GEOCOR S.R.L.
- Los únicos datos que se encuentra autorizado a suministrar el conductor son los siguientes:
- Datos Personales
- Número de su Licencia de Conducir
- Compañía Aseguradora y número de póliza del vehículo
- En el sitio del hecho se debe recabar la información consignada en la Planilla de Accidentes
- Fecha, hora y ubicación precisa del accidente (calles, ruta, locación, etc.)
- Identidad de los otros involucrados
- Nombre, apellido, domicilio, tipo y número de documento
- Número de Licencia de Conducir y Municipio que la otorgó
- Marca, modelo y número de patente de los otros vehículos involucrados
- Nombre de la Compañía Aseguradora y Número de Poliza de los otros involucrados.
- Descripción de los daños sufridos por los vehículos y/o bienes materiales.
- Dos o más testigos, con sus nombres, domicilios y teléfonos, que no tengan relación de parentesco con el conductor.
- Ante la menor sospecha de lesión de alguno de los involucrados se deberá requerir la inmediata presencia de un servicio de emergencias médicas o, en su defecto, detener algún transeúnte para derivar al lesionado al centro asistencial más próximo.
- Si se sospecha que el conductor del otro vehículo es una persona inhabilitada para conducir (menores, ebrios, drogados, etc.) se debe dejar constancia de ello ante una autoridad competente actuante (hospital, policía, juez).

 Realizar la exposición ante la autoridad policial que corresponda y entregarla en la Empresa.

14.8.4 COMPANIA ASEGURADORA (ART).

En caso de que ocurra un accidente con algún personal de la empresa GEOCOR SRL involucrado, el responsable del departamento de seguridad y salud ocupacional, realizara la denuncia correspondiente a la aseguradora de riesgos del trabajo, que en este caso es ART PROVINCIA.





Actualmente existe una aplicación de ART PROVINCIA, en la cual se pueden realizar todo tipo de gestiones de manera más sencilla, rápida y desde el lugar donde estés.



Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

La cual es utilzada por personal de GEOCOR, para gestionar todo tipo de tramites referidos a los operarios de la empresa en cuestión.

14.9 PLAN DE EMERGENCIAS.

El plan de emergencias es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia.

Un plan de Emergencia debería considerar los siguientes tres importantes puntos:

Organización: personas y estructura de mando.

Recursos: medios necesarios para hacer frente a cada una de las emrgencias que se puedan presentar.

Procedimientos: necesarios para que los recursos previstos, se pueda hacer frente a la emergencia y minimizar los daños.

14.9.1 PLAN DE EVACUACION- TALLER DE SOLDADURA.

14.9.1.1 <u>UBICACIÓN GEOGRAFICA:</u>

Base Operativa GEOCOR SRL: Oficinas y Taller.

Calle: Ruta Nacional 34 km1429 - Ciudad de Gral. E. Mosconi - Salta

14.9.1.2 <u>DESCRIPCION ACTIVIDAD</u>

La actividad primaria de la empresa se basa en la Provisión de obras y servicios para la industria del petróleo.

Sin embargo, mi estudio de evacuación se realizará en el taller de soldadura, en el cual se realizan tareas de:

Amolado,

- Soldadura,
- Construcción de prefabricados,
- Reparación de piezas, metalmecánica en general.

a) Cantidad de personas que permanecen en el taller:

La empresa cuenta con un taller de soldadura, donde se desarrolla todo lo referente a los trabajos de metalmecánica, en el cual realizan sus actividades aproximadamente 30 operarios; entre los cuales se encuentran los soldadores, amoladores, presentadores, etc.

b) El horario de trabajo se encuentra comprendido de la siguiente manera:

De lunes a viernes de 08.00 a 12.00hs y de 14.00 a 18.00hs, teniendo una hora para almorzar, y una hora para descansar.

c) Superficie total y/o por sectores:

El taller de soldadura de la empresa GEOCOR SRL, tiene una superficie total de 900 m2, donde 45 m2 son de largo y 20 m2 de ancho. Cuenta con 2 portones metálicos de 6,00 m x 4,50m de altura en el frente y contra frente, más dos de 5,00m x 4,50m de altura en los laterales.

d) Evaluación de riesgo de incendio:

Materiales combustibles presentes.

MATERIAL	PESO EN KG	PODER CALORIFICO cal/kg	Q (cal).
MADERA (tablones	2164,60 KG	4400	9.524.240,00
TOTAL ACUMULAD	O 2164,60 KG	4400	9.524.240,00



FACULTAD DE INGENIERÍA

Cant de calor Q (cal)	Peso equivalente Pe (kg)	Superficie S (m2)	Carga de Fuego Qf (Kg/m2)
9.524.240,00	2,164,6 kg	900 m2	2,40 kg/m2

La carga de fuego del taller de soldadura es de 2,40 kg/m2.

En el estudio de carga de fuego realizado en el taller de soldadura, se obtuvo una carga de fuego de 2,40 kg/m2, para lo cual se la clasifica como una carga de fuego LEVE.

RESISTENCIA AL FUEGO.

CUADRO 2.2.1

		7.0			- 7 - 6 7
Cours do Euges	Riesgos				
Carga de Fuego	1	2	3	4	5
Hasta 15 kg/m ²		F60	F30	F30	1
Desde 16 a 30 kg/m ²		F90	F60	F30	F30
Desde 31 a 60 kg/m ²		F120	F90	F60	F30
Desde 61 a 100 kg/m ²		F180	F120	F90	F60
Más de 100 kg/m²		F180	F180	F120	F90

La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos ventilados naturalmente según la tabla 2.2.1 es de F30.

DETERMINACION DE POTENCIAL EXTINTOR.

El potencial extintor minimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a los establecidos en la tabla 1.



		TABLA 1	1		
	RIESGO				
CARGA DE FUEGO	Riesgo 1 Explos.	Riesgo 2 Inflam.	Riesgo 3 Muy Comb.	Riesgo 4 Comb.	Riesgo 5 Por comb.
hasta 15kg/m2		-	1.A	1.A	1.A
.16.a 30 kg/m2		-	2.A	1.A	1.A
31.a 60 kg/m2		-	3.A	2.A	1.A
61 a 100kg/m2	14	-	6.A	4.A	3.A
> 100 kg/m2		A dete	erminar en cada	caso	

El poder extintor minimo para extintor tipo A según tabla 1 equivale a 1A.

CALCULO DE CANTIDAD DE EXTINTORES:

1 extintor ----- 200 m2

4,5 extintores -----900 m2.

TOTAL = 5 EXTINTORES CLASE ABC.

CONDICIONES DE SITUACIÓN:

Condición S2: Cualquiera sea la ubicación del edificio estando este en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá cercarse preferentemente, con un muro de 3,00 m de altura mínima y 0,30 m de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0,08 m de hormigón.

CONDICIONES DE CONSTRUCCION:

C2/C3/C11.

Condición C 2: Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales, a los que se acceda desde un medio interno de circulación de ancho no menor de 3,00 m. podrán no cumplir con ningún requisito de resistencia al fuego en particular.

Condición C 3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1.000 m2. Si la superficie es superior a 1.000 m2, deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha. Antonella Abigail Guerra Argañaraz

Página **150** de **167**



Condición C 11: Los medios de escape del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas), serán señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, de metal bruñido o de espejo, colocadas en las paredes a 2 m. sobre el solado e iluminadas, en las horas de funcionamiento de los locales, por lámparas compuestas por soportes y globos de vidrio o por sistema de luces alimentado por energía eléctrica, mediante pilas, acumuladores, o desde una derivación independiente del edificio, con transformador que reduzca el voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas, no constituya un peligro para las personas, en caso de incendio.

CONDICIONES DE EXTINCION:

Condición E1: Se instalará un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será determinada por la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. En actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este medio de extinción, la autoridad competente exigirá su sustitución por otro distinto de eficacia adecuada.

14.9.1.3 EVACUACION

MEDIOS DE ESCAPE

Ancho mínimo permitido.

El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55 m. cada una, para las dos primeras y 0,45 m. para las siguientes, para edificios nuevos. Para edificios existentes, donde resulten imposible las ampliaciones se permitirán anchos menores, de acuerdo con el siguiente cuadro:

<u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

Ancho Mínimo Permitido

	Unidades	Edificios nuevos	Edificios existentes		
	2 unidades	1,10 m	0,96 m		
	3 unidades	1,55 m	1,45 m		
Γ	4 unidades	2,00 m	1,85 m		
L	5 unidades	2,45 m	2,30 m		
	6 unidades	2,90 m	2,80 m		

El número «n» de unidades de anchos de salida requeridas se calculará con la siguiente fórmula:

*n = N/100

donde N: número total de personas a ser evacuadas (calculado en base al factor de ocupación).

ENTONCES:

N de personas evacuadas = Superficie piso / factor ocupacional.

N = 900 m2 / 16 m2

N = 56 personas evacuadas.

CALCULO DE ANCHO MINIMO PERMITIDO.

n = 56/100

n = 0,56 m.

según el cuadro 3.1.1, se establece que el ancho total mínimo debe tener 0,56 m cada unidad de ancho de salida para las dos primeras unidades, es decir:

2 unidades 1,10 para edificios nuevos.

TIEMPO DE EVACUACION:

Ts = C/(AxCoef.)

Ts= Tiempo de evacuación en segundos.

C= Capacidad del local.

A= Ancho de salida.

Coef= 0,70 – 1,25 determinado estadísticamente. Para el cálculo se toma 1.

ENTONCES:

 $Ts = 56 / (5m \times 1 \text{ m/seg})$

Ts = 56 / 5m/seg

Ts = 11, 5 Segundos

VERIFICAR DISTANCIAS MAXIMAS A:

- Distancias máxima a Matafuegos: 5 (cinco) metros
- Distancia Máxima a Salidas de emergencia: 10 (diez) metros

EXISTENCIA O NECESIDAD DE SEÑALIZACION:

- Las Instalaciones cuentan con carteleria de seguridad:
- Salida de Emergencia,
- Riesgo Eléctrico
- Chapa baliza donde se ubican los Extintores, mantenga el orden y la limpieza.
- Cada oficina cuenta con "Luz de Emergencia"

14.9.1.4 PLAN DE EMERGENCIA

a) Introducción

Teniendo en cuenta los constantes riesgos de origen natural y humano, y con la finalidad de mantener preparados a los miembros del taller de soldadura de GEOCOR SRL, para

una posible contingencia, prepare este Plan de emergencias y evacuación, consciente de la necesidad de proteger a nuestro máximo capital que son las vidas humanas, nuestras instalaciones y maquinarias.

b) Objetivos

Evacuar en forma rápida y segura, a todos los empleados, que se encuentren en el interior del taller de soldadura, y a personas ajenas a la misma (Clientes, Visitas, Asesores, Proveedores, Vendedores, etc.), en caso de producirse una situación de emergencia, por las vías de evacuación hacia la zona de seguridad.

d) Tipo de emergencia

A - Origen Humano

- Incendio.
- Inundación (falla en la instalación, rotura cañería, falta de manutención, etc.).
- Atentado terrorista o colocación de un artefacto explosivo.

B - Origen Natural

- Movimiento sísmico.
- Aluviones.
- Inundación (Por Iluvia, temporal, etc.).

14.9.1.5 ORGANIZACIÓN ANTE EMERGENCIA Y EVACUACION

Líder de Emergencia y Evacuación: será el responsable máximo de la Brigada de Emergencia y de que las evacuaciones se realicen en forma segura y sus funciones principales serán:

 Coordinar junto con el asesor de Seguridad e Higiene las acciones preventivas y correctivas.

- Organizar y dirigir a la Brigada de Emergencia.
- Proveer los recursos necesarios para lograr los objetivos.
- Organizar y asistir a las capacitaciones y entrenamientos.
- Mantener actualizada la lista de teléfonos de emergencia.

Durante el siniestro deberá:

- Accionar la alarma de aviso de evacuación.
- Realizar las llamadas a los números de emergencias.
- Dirigirse hacia el punto de reunión
- Líder de emergencias suplente: reemplazará al Lider de Emergencias en su ausencia y tendrá las mismas responsabilidades y funciones durante el siniestro.

En caso de encontrarse el Lider de Emergencias en el lugar, su función será de apoyo a la Brigada de Emergencias. Sus funciones mas importantes son:

- Participar en las acciones de prevención y corrección.
- Asistir a las capacitaciones y entrenamientos.
- Participar de las acciones de la Brigada de Emergencias durante la evacuación.
- Brigada de emergencia: cada miembro de la Brigada será responsable de cumplir con los procedimientos establecidos. Responderán al Lider de Emergencias. En cualquier lugar de la instalación en el que se encuentren deberán cumplir con las siguientes funciones:
- Participar en las acciones de prevención y corrección.
- Asistir a las capacitaciones y entrenamientos.

Durante el siniestro:

- Abrir solo las puertas designadas como Salidas de Emergencias.
- Calmar y dirigir al publico, y compañeros, hacia las Salidas de Emergencias.
- Una vez que la ultima persona salió, dirigirse hacia el Punto de Reunion.

Líder: Jefe de taller - Machado Cesar.

Sub.- líder: Guerra Antonella – Boikoski Pablo.

Asistencia: Srta. Leon Claudia.

14.9.1.6 <u>TELEFONOS DE EMERGENCIA</u>

Base GEOCOR Tartagal: TEL.: (03873) 425487 / 425493

Gerente: Trevisani Juan Carlos

Departamento de Ingeniería: Colque Pío – Sajama Jorge

Dpto. de Seguridad: Técnico Cortez Carolina – Cel. 15542856

Servicio de Medicina Laboral:

La Empresa cuenta con su propio Medico Laboral

Dr. Patricio Parra Marín Cel. (03873-15658955)

Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART):

PROVINCIA ART: (0387) 4215102/4210096 - 0800-333-1278

Emergencias: 0800-333-1333

<u>Proyecto Final Integrador:</u> ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE

SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

TARTAGAL

Clínica San Antonio: 03873 - 421499 / 421270

Clínica Divina Misericordia: 03873 - 422515 (guardia: 421625)

Hospital Juan Domingo Perón: 03873 - 421648 / 421603

Bomberos: 03873 - 424224

Policía de Bomberos de la provincia: 03873 - 422468

Comisaría Nº 36 (España S/N): 03873 - 421222

Unidad Regional Nº 4 (Av. Packham 1110): 03873 - 421011

Brigada de Investigaciones (Los Lirios 7): 03873 - 421566

Gendarmería Nacional: 03873 - 426570 / 424178 / 452050

MOSCONI

Hospital Gral. Mosconi: 03873 - 481111 / 482685

Policía: 03873 - 482800

14.9.1.7 PROCEDIMIENTOS PARA TIPOS DE EMERGENCIA

INCENDIO

- ➤ Si alguna persona se ve enfrentada a un Principio de Incendio, deberá proceder de inmediato a comunicar la situación al Jefe ó al Subjefe de evacuación y/o a su Jefe Directo.
- Paralelo a esta acción, quienes se encuentren en las cercanías inmediatas al lugar del Principio de Incendio, deberán extinguir el fuego con los equipos extintores portátiles existentes para este tipo de situaciones.
- > Dar la alarma en forma inmediata al:

- Servicio de Emergencias 911
- Al Cuerpo de Bomberos Voluntarios al teléfono 424224
- A la Policía de Bomberos al teléfono 422468
 - Conjuntamente con lo anterior se debe desconectar la alimentación eléctrica y/o llave de gas a todas las Áreas Operativas.

MOVIMIENTO SISMICO

- ➤ Al producirse un sismo (movimiento Telúrico), se debe permanecer en su puesto de trabajo y mantener la calma, salir del lugar sí existe peligro de caída de objetos cortantes (vidrios), u objetos golpeantes (archivadores, cajas, etc.), Es importante insistir que el peligro mayor lo constituye el hecho de salir corriendo en el momento de producirse el sismo.
- Terminado el movimiento sísmico, el Jefe o Subjefe de evacuación, impartirán las instrucciones en caso de ser necesario evacuar.
- > Al salir al exterior, el personal deberá dirigirse a la zona de Seguridad/Punto de Reunión, por la vía de evacuación que corresponda a su área.
- ➤ El reingreso a las Áreas Operativas de trabajo, se hará efectivo, solo cuando el Jefe o Subjefe de evacuación lo indique.

ATENTADO TERRORISTA - ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

Si algún funcionario de la Empresa recibe un llamado telefónico, comunicando la colocación de un artefacto explosivo, deberá mantener la calma y tomar nota del mensaje, poniendo atención en la voz de la persona, especialmente sexo, tono, timbre y ruidos externos a la voz, además de otros datos que considere necesarios de consignar.

- Inmediatamente cortada la llamada, la persona que recibió la comunicación, informará a su Jefe directo y al Jefe o Subjefe de evacuación, quién se comunicará en ese momento con:
- Policía Local al Nº 421222
- Brigada de Investigaciones al nº 421566 y/o
- Gendarmería Tartagal TEL. nº 426570,

Quienes que darán las instrucciones a seguir.

- Según las instrucciones que imparta La Policía/Gendarmería ó de acuerdo a la situación, el Jefe o Subjefe de evacuación, ordenará evacuar toda la Empresa.
- ➤ El Jefe de Evacuación con la colaboración de la persona que el indique efectuaran un recorrido VISUAL por el área interior y exterior del edificio, en busca de algún paquete ó situación sospechosa, de encontrar algo que reúna esas características, no deberán mover ni tocar nada, solo observar, a fin de colaborar con La Policía/Gendarmería una vez que ellos se hagan presente en el lugar.
- Se prohibirá el ingreso de cualquier persona a la Empresa, hasta que La Policía/Gendarmería informe que la emergencia está superada.
- Sí en las instrucciones que impartió La Policía/Gendarmería telefónicamente, está la evacuación de los puestos de trabajo, se deberá evacuar y el personal una vez en la zona de seguridad, debe permanecer hasta que recibe instrucciones de reingreso por parte del Jefe o Subjefe de evacuación, conforme al informe oficial que otorgue el Oficial a cargo de la Policía/Gendarmería en el lugar.

Proyecto Final Integrador: ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL


DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TAREAS DE SOLDADURA EN BASE OPERATIVA GEOCOR SRL

Se presenta Plan de Contingencia para casos de INCENDIO

BASE OPERATIVA GEOCOR SRL



Se presenta Plan de Contingencia para casos de ACCIDENTES PERSONALES

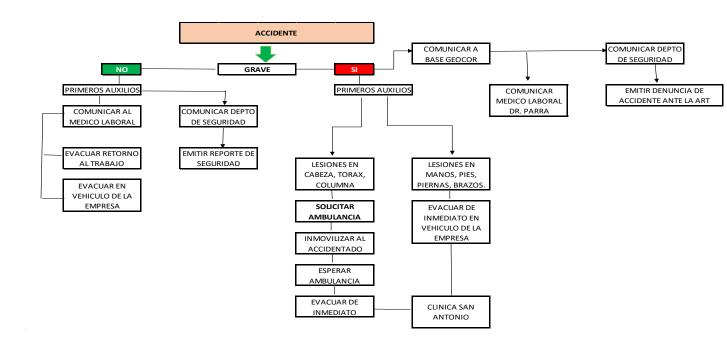

14.9.1.8 **PLANOS**

- Ubicación de:
- Tableros
- Matafuegos
- Luces de emergencia
- Vías de evacuación
- Puntos seguros de reunión
- Medidas de ancho de puertas y longitudes

14.9.1.9 **RECOMENDACIONES**

- Todo el personal de la Empresa debe conocer la ubicación de los equipos extintores y su forma de utilizar.
- Al momento de recibir la orden de evacuar, se deberá desenchufar todos los artefactos eléctricos que se encuentren conectados a la red de energía eléctrica.
- Una vez iniciado el proceso de evacuación, nadie debe volverse a retirar artefactos ú elementos personales, "SU VIDA ES MAS IMPORTANTE".
- Sí Ud. se ve alcanzado por las llamas (fuego), y estás cubren parcial ó totalmente su cuerpo, NO CORRA, tírese al suelo y haga rodar su cuerpo.
- A fin de evitar situaciones precipitadas con el consiguiente desorden y/o pánico,
 Ud. debe seguir solo las órdenes del Jefe o Subjefe de evacuación, siguiendo las instrucciones estipuladas en el presente Plan.
- Sí Ud. se encuentra en compañía de algún Cliente ó Visita, deberá acompañarla y guiarla por la vía de evacuación hacia la zona de seguridad señalada para esa área en el presente documento.
- Al momento de ordenarse la evacuación, Ud. se encuentra en otras Áreas ó en el servicio sanitario/higiénico, deberá seguir las instrucciones que imparta el Líder ó Sub-Líder de esa área, procediendo por la vía de evacuación hacia la zona de seguridad correspondiente

15. CONCLUSIONES.

En este último capítulo correspondiente al PROYECTO FINAL INTEGRADOR, se obtuvo resultados muy favorables en base a lo analizado.

Se tuvo en cuenta todos los ítems solicitados por la catedra, en los cuales me permitieron ser partícipe de las actividades de la empresa, y por ende, conocerla un poco más.

Se diseñó un plan de capacitación de acuerdo a los riesgos mas destacados en las tareas de soldadura, que fue mi tema principal de estudio. En este plan, se tuvieron en cuenta los temas mas preponderantes a desarrollar, para poder prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Por otro lado, implemente el método de árbol de causas para la investigación de los accidentes, lo cual no estaba aplicado en la empresa GEOCOR SRL; y a partir de mi estudio en la misma, se podrá implementar a futuro.

De acuerdo a los índices de siniestralidad, pude verificar que la seguridad e higiene en GEOCOR SRL, tiene una participación muy importante. En las estadísticas se puede ver que no cuentan con accidentes durante el año 2022, lo cual me confirma aún más lo antes mencionado.

Logre elaborar normas de seguridad en cuanto a los riesgos detectados en las etapas anteriores, las mismas podrán estar al alcance de los operarios no solo de taller de soldadura, sino también del rsto de la compañía.

En cuanto al plan de emergencias, se detectó que el taller cuenta con las medidas de extinción de incendios, señalización, capacidad máxima según normativa, plan de contingencia para evacuar ante cualquier emergencia, salidas de emergencia, etc; todo conforme a la ley de HIGIENE Y SEGURIDAD en el trabajo.

16. APENDICE.

Carta de aceptación de la empresa GEOCOR SRL.



General Enrique Mosconi, 22 de Noviembre del 2022

Carta de aceptación de la empresa GEOCOR SRL.

Por medio de la presente, la Empresa de Obras y Servicios denominada "GEOCOR S.R.L.", C.U.I.T. 30-70791849-3, com domicilio legal y sede social en Ruta Nacional N°34 Km-1429 de la ciudad de Gral. E. Mosconi, Departamento San Martín, Provincia de Salta, representada por su Socio Gerente, señor Juan Carlos TREVISANI, D.N.I № 7.708.262, autoriza a la alumna Guerra Argañaraz Antonella Abigail DNI N° 40243987, a realizar su Proyecto Final Integrador de la carrera de Grado Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, de la facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, en nuestras instalaciones.


Atentamente.

GEOCOR S.R.L.
Juan Carlos Trevisani
SOCIO GERENTE

Firma y aclaración.



Acceso Principal

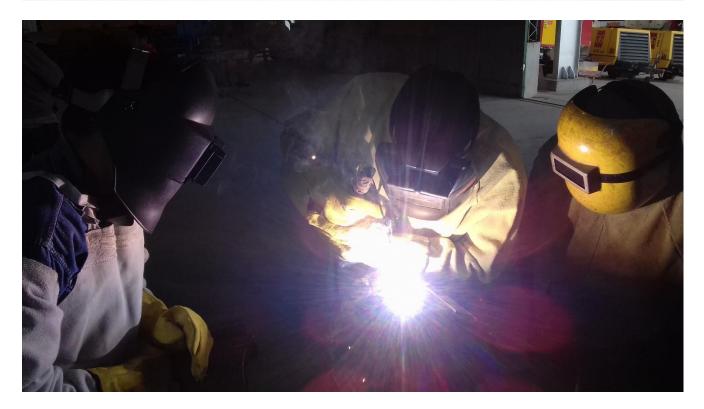

17. CONCLUSION FINAL.

Luego de haber finalizado mi Proyecto Final Integrador en el taller de soldadura de la empresa GEOCOR SRL, quiero expresar mi satisfaccion enorme por lo aprendido en este recorrido.

Si bien hubo conceptos que ya conocia, debo reconocer que la formulacion de cada etapa de este proyecto me ayudo a reforzar cada uno de mis conocimientos, inclusive logre aportar mas a cada tema a desarrollar.

El objetivo principal de dicho proyecto, fue totalmente logrado; respetando cada consideracion a tener en cuenta. Teniendo en cuenta las normativas vigentes, las guias de protocolos, y lo no menos importante, la informacion brindada por la plataforma de estudio de la Universidad UFASTA.

Por otra parte, se pudieron identficar riesgos, evaluarlos, conocer metodos de analisis, de evaluacion de accidentes, involucrarme mas con cada operario y sector de la empresa, etc.

En cada etapa deje acentado según mi criterio, las recomendaciones para mejorar en la prevencion de riesgos y de enfermedades profesionales.

La ultima etapa, hizo que pueda conocer mas a fondo las caracteristicas, los valores, la importancia de la seguridad e higiene para la organización, los aspectos en los que se puede mejorar y aquellos donde se destacan.

Dicho esto, doy por finalizado mi proyecto final integrador teniendo como lugar de estudio el taller de soldadura en BASE GEOCOR SRL.



18. AGRADECIMIENTOS.

Primeramente, quisiera agradecer a mi familia, por el apoyo constante, la paciencia y el aliento en todo momento para poder lograr mi objetivo profesional.

En segundo lugar, agradecer a la universidad UFASTA por permitirme formar parte del alumnado de la Licenciatura y a los profesores que durante estos tres me pudieron guiar e instruir para mayor conocimiento y crecimiento.

Por último, mi agradecimiento a la empresa GEOCOR SRL, que me abrió muy generosamente las puertas de la organización para poder llevar a cabo mi proyecto final integrador. Fue fundamental esto para mi, ya que no solo pude conocerlos personalmente a cada uno de los miembros con los que pude dialogar; sino que también pude desarrollar mis tareas profesionalmente buscando la mejora y aprendizaje en todo momento.

MUCHAS GRACIAS A TODOS.

Guerra Argañaraz, Antonella Abigail.

19. BIBLIOGRAFIA.

A continuación, presento el listado de las referencias bibliográficas que cite para poder obtener mayor información sumada a mi PFI:

- ✓ Ley N^a 19.587/72 Seguridad e Higiene en el trabajo.
- ✓ ANEXOS DE FASTA CATEDRA PROYECTO FINAL INTEGRADOR.
- ✓ Anexo V capítulo 13. Decreto 351/79.
- ✓ Anexo V. Resolución 295/2003.
- ✓ Protocolo de Medición de Ruido en el ambiente laboral.
- ✓ Guía Práctica "Implementación del Protocolo de Ergonomía de la Resolución SRT N° 886/15".
- ✓ Material Provisto por la plataforma UFASTA.
- ✓ Resolución 866/2015
- ✓ Resolución 295/03.
- ✓ RiesgoLab.com
- ✓ Guía práctica de Ergonomía.
- ✓ Resolución 905/151.
- ✓ Decreto 1338/96.
- ✓ Ley 24557, Riesgos del trabajo.
- ✓ Manual de buenas prácticas SRT "TRABAJOS EN METALMECANICA".
- ✓ Formularios (Resolución 866/2015).